

دھات کاری

8



پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور

جملہ حقوق بحق نیکست بک بورڈ ایہور محفوظ ہیں۔ منتظر کردہ وفاقی وزارت تعیین
 (شعبہ نصاب سازی، حکومت پاکستان، اسلام آباد)۔ اس کتاب کا کوئی حصہ اعلان یا ترجمہ نہیں
 کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے ثیسٹ ہیپ، گائیڈ بکس، خلاصہ جات، نوشیز یا امدادی کتب کی تیاری
 میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

فہرست مضمایں

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
1	حقائقی تدابیر	1
6	قیف بنا	2
18	ثوب لائٹ کی پیٹی	3
27	آزار بندوانی	4
33	اندر ونی کیلپر	5
41	بیرونی کیلپر	6
49	سائکل کے تالے کافریم	7
59	پیڑھی	8
67	پاتا	9
75	نوکر	10

مصنف:	محمد شفیع مرزا
مددیہ:	جادوید اقبال ذار
ظرفیاتی:	مسر زینہ د مشکور شہباز احمد
ناشر:	آزاد بک ڈپو، اروہ بازار، لاہور
طبع:	چنگھر پر شرز، لاہور

۱- حفاظتی تدابیر

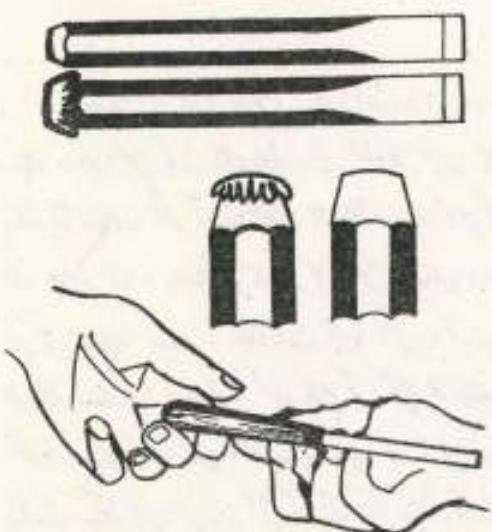
دھات کاری کی درکشپ میں احتیاط اور درست طریقہ سے کام کرنا، سب سے اہم حفاظتی قدم ہے۔ دراصل کوئی بھی اوزار غیر محفوظ نہیں ہوتا بلکہ اس کو استعمال کرنے والا شخص اسے غیر محفوظ بنادیتا ہے۔ اگر آپ محفوظ طریقہ سے کام کرنا بیکھ لیں تو بھی یہی کہ آپ نے بہت کچھ بیکھ اور جان لیا۔ حفاظتی تدابیر کا تعلق انسان، اوزار اور مشینی ہی سے نہیں بلکہ درکشپ میں موجود ہر چیز سے ہے۔ حادثات عموماً اُس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کام لاپرواں، غفلت اور غلط طریقے سے کیا جائے۔ کسی کام کو سیع طریقے سے کرنا، ہی دراصل محفوظ طریقہ ہے۔ حادثات سے محفوظ رہنے کا آسان اصول یہ ہے کہ ”ہمیشہ احتیاط سے کام لیں۔“ ذیل میں چند حفاظتی اصول بتائے گئے ہیں جن پر عمل کر کے اکثر پیش آنے والے حادثات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔

۱- جسمانی حفاظت:




- کام کرتے وقت مخصوص وردی یا اپن کا استعمال کریں۔
- کام شروع کرنے سے پہلے نکلنی، انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ اماز کر ایک طرف رکھ دیں۔
- چُست کپڑے استعمال کریں۔
- حفاظتی چُشے استعمال کریں۔
- وزنی اشیا اٹھانے کے لیے دوسروں کا تعاون حاصل کریں۔
- کام شروع کرنے سے پہلے آتین اور چڑھائیں۔
- سان مشین پر کام کرتے وقت مخصوص ہجھٹے ضرور استعمال کریں۔

۲۔ دستی اوزاروں سے حفاظت:



- نعلٹ اوزار استعمال نہ کریں۔
- اوزاروں کی تیز دھار اور نوک سے محتاط رہیں۔
- گند اوزار کبھی استعمال نہ کریں۔
- ہتھوڑے اور پیچ کس کے استعمال سے قبل جانچ میں کہ ان کے دستے ڈیسٹنے نہ ہوں۔
- بیتھی کو دستے کے بغیر کبھی استعمال نہ کریں۔
- پھیمنی کا سر پھیلا ہوا ہوتا تو اسے سان سے رگڑ کر صاف کریں۔
- کام کرنے والے اوزاروں کو ہمیشہ اچھی حالت میں رکھیں۔
- تیز دھار والے اوزار جیب میں نہ رکھیں۔
- پلاس اور کتیرے کا استعمال احتیاط سے کریں۔
- معمولی سی غفلت آپ کو زخمی کر سکتی ہے۔
- ٹوٹے ہوئے اور خراب اوزار کی اطلاع فوراً اپنے اسٹاد کو دیں۔
- اوزار کے صحیح استعمال کا طریقہ سیکھیں۔

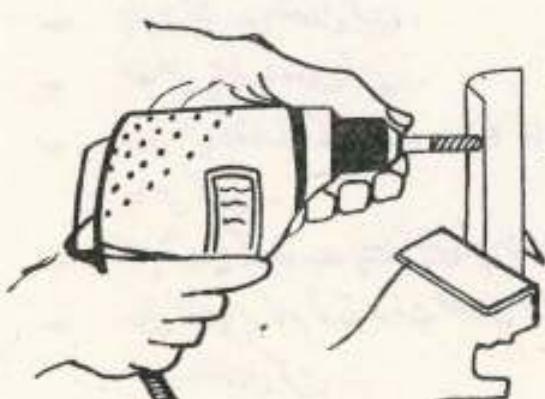

۳۔ بجلی کے اوزاروں سے حفاظت:

- بجلی کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو پنڈ کرنا یکسیں۔
- بجلی سے چلنے والے دستی اوزار احتیاط سے استعمال کریں۔
- بجلی کے اوزار کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی درستگی کی پڑھائیں۔

بجلی کی تار بہتر حالت میں ہونی چاہیے ۔

بجلی کے اوزاروں کو نگینے ہاتھ ہرگز نہ لگانیں ۔

بجلی کے اوزار گیس کے قریب استعمال نہ کریں ۔

بجلی کی تار کو تیل اور گرم جگہوں سے دور رکھیں ۔

4 - خام اشیاء سے حفاظت :

دھات کے تراشیدہ ٹکڑوں کو ہرگز ہاتھ نہ لگانیں ۔

دھات کی چادر کو احتیاط سے اٹھائیں ۔ اس کے

تیز کنارے کسی کو بھی زخمی کر سکتے ہیں ۔

دھات کے بیٹے یا دُنی مکڑے اٹھانے کے لیے

دُسروں کا تعادون حاصل کریں ۔

5 - ورکشاپ کی حفاظت :

ورکشاپ کو صاف رکھیں اور صفائی کے لیے برش
استعمال کریں ۔

کام ختم کرنے کے بعد مشین اور اوزار صاف
کریں ۔

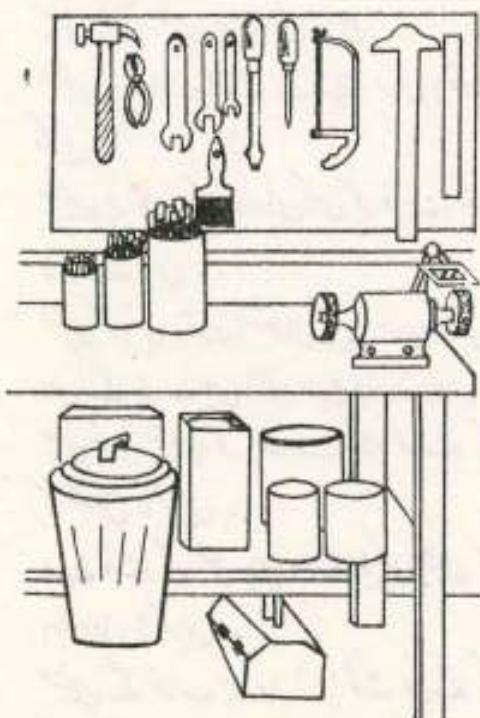
کام ختم کرنے کے بعد اوزاروں کو ان کی مخصوص
جگہ پر واپس رکھیں ۔

فرش کو تیل، گریس اور گرد وغیرہ سے ہمیشہ^ا
صاف رکھیں ۔

دھات کے مختلف مکڑے فرش سے اٹھائیں ۔

ورکشاپ میں اگر سیڑھیاں ہیں تو انہیں تیل، گریس
اور دھات کے ٹکڑوں سے صاف رکھیں ۔

سیڑھیوں پر آلام سے پڑھیں اور اُتریں ۔ بھاگ



کو اُتنے یا چڑھنے کی کوشش میں پاؤں بیچسل
سکتا ہے۔

- درکشہ پ میں آگ بجھانے کا آہ ضرور رکھیں۔

مشینوں کی حفاظت :



- کام کے وقت مشین پر توجہ رکھیں۔

- کام ختم کرنے کے بعد مشین کو عام حالت
میں چھوڑیں اور دھات کے ذرات برش کی
مدد سے صاف کریں۔

- مشین پر کام کے دوران باتیں نہ کریں۔

- کام شروع کرنے سے پہلے مشین کی پٹال کریں۔

- چلتی ہوئی مشین پر پیماش نہ لیں۔

- مشین کو صاف کرنے کے لیے برش استعمال
کریں۔

- مشین پر کام کے دوران کسی کو قریب کھڑا
نہ ہونے دیں۔

- مشین کو اُسی وقت استعمال کریں جب آپ

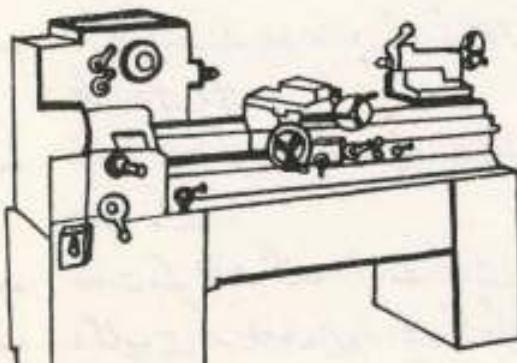
- اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں۔

- چلتی ہوئی مشین کو ہاتھ سے کھڑا کرنے کی
کوشش نہ کریں۔

- اپنے اُستاد کی عملی ہدایات کے بغیر کسی مشین کو
استعمال نہ کریں۔

- مشین کے خراب ہو جانے یا ٹوٹ جانے کی
صُورت میں فوراً اپنے اُستاد کو اطلاع دیں۔

- اور مشین پر خراب ہونے کی پرچی نصب کر دیں۔




۷۔ خصوصی ہدایات :



- اپنے جسم پر آئے والے زخم یا خراش کی خواہ وہ کتنی ہی سمجھوں ہو مناسب دیکھ بھال کریں ۔
- فرست ایڈ کے لیے اپنے دوست یا اُستاد کی مدد حاصل کریں ۔
- کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع فوراً اپنے اُستاد کو دیں ۔
- تیل یا گریں والے کپڑے رذمی کی ٹوکری میں ڈالیں ۔
- زخمی ہونے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ۔

سوالات

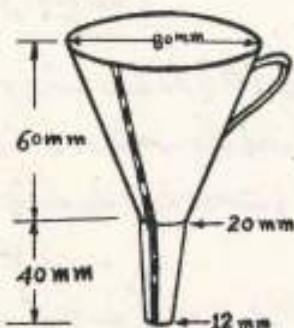- ۱۔ اپنی کتاب میں حفاظتی تدابیر کے سبق کا پوری طرح مطالعہ کریں اور تحریر کریں کہ ان تدابیر میں مزید کتنا اضافہ ضروری ہے؟
- ۲۔ اگر آپ نے مکول کی ٹرف سے یا بھی مدد پر کسی اندھری کا دودھ کیا ہے تو بنائیں دہان کام کرنے والوں کو حادثات سے بچانے کا کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ نیز اس اندھری کو درکرز کے لیے زیادہ محفوظ بنانے کے لیے مزید کیا کیا جانا چاہیے؟
- ۳۔ درکش اپ میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے بہت سے حادثات سے بچا جاسکتا ہے۔ اس موضوع پر اپنی کلاس کے درسرے ساتھیوں کو اپنے دلائل سے قابل کریں اور پھر اپنے تاثرات کا خلاص تحریر کریں۔
- ۴۔ چند اہم ترین حفاظتی تدابیر کے چاٹ بناؤ کر اپنی درکش اپ میں آویزاں کریں۔



2 - قیف بنانا

مقصد : قیف بنانے کے دوران وحات کاری کے طلبہ درج ذیل عمل سیکھیں گے :
پیمائش کا عمل ، ڈرانگ کا عمل ، کتیرے سے کاشنے کا عمل ، موڑنے کا عمل ، دائرہ بنانے کا عمل ، بیرونی اور اندرونی گولائی کا عمل ، مانکا لگانے کا عمل ۔

استعمال : کبھی ماٹھ یا تیل وغیرہ کو دوسرے برتن میں انتہیلنے کے لیے قیف استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ تنگ مذہ کے برتن پر آسانی سے رکھی جا سکتی ہے اور تیل وغیرہ نیچے نہیں گرنے پاتا۔ اندھا مٹی کا تیل بھینچنے والے اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں ۔

خام اثیا : جتنی وحات کی چادر 28 بیج موٹی، 190 مم لمبی اور 100 مم چوڑی ۔


جتنی وحات کی چادر 28 بیج موٹی 80 مم لمبی اور 55 مم چوڑی ۔

زرم ٹانکہ یا قلعی ، فلکس ، ریوٹ ۔

جتنی وحات کی چادر 28 بیج موٹی 100 مم لمبی اور 15 مم چوڑی ۔

اوزار : فولادی پیمانہ ، نشان انداز سوٹی ، قاسم ، پرکار ، مرکزی سُنبہ ، ہتھوڑی ، آہرن ، جوہی ہتھوڑا ، بچی ہانک ، سیدھا کتیرا ، گول کتیرا ، قاویہ ، ہیچٹ شیک ، فولڈنگ بار ، قیف نما شیک ، دستی ہانک ، ریتی ، بھری انداز ، ریوٹ گردان ۔

اشکال	ترتیب عمل
	<p>قیمت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی دوپہنچ ڈرانگ بنائی جائے اور اس ڈرانگ کو کاٹ رچارڈ کے مکروہ پر چپکا کر چادر کائی جائے تاکہ دھاتی چادر ضائع ہونے سے بچ سکے۔</p> <p>قیمت بنانے کا طریقہ درج ذیل ہے :</p> <p>— 1 - 250 مم لمبا اور 200 مم چوڑا ڈرانگ کاغذ ہیں۔</p> <p>ا - قیمت کا میاپ دیو بنانے کے لیے 40 مم پر کارکھولیں۔</p> <p>ب - ڈرانگ کا غذ پر کسی بھی جگہ نقطہ و کو مرکز مان کر 40 مم نصف قطر کا دائرة لگانیں۔</p> <p>ج - دائے سے 10 مم کے فاصلے پر نیچے کی طرف ایک خط ب ج کھینپیں۔</p> <p>ح - دائے کے محیط سے خط ب ج پر عمود گرامیں۔</p> <p>خ - خط ب ج سے 60 مم کے فاصلے پر ایک متوازی خط ب خ کھینپیں اور اس سے مزید 40 مم کے فاصلے پر ایک اور متوازی خط رس کھینپیں۔</p> <p>د - درمیانی دائے کے محیط کے دونوں طرف سے دو عمودی خط کھینپیں جو خط ب خ کو ان نقاط پر قطع کریں۔</p> <p>د - پھر ٹلے دائے سے بھی عمودی خطوط کھینپیں۔</p>

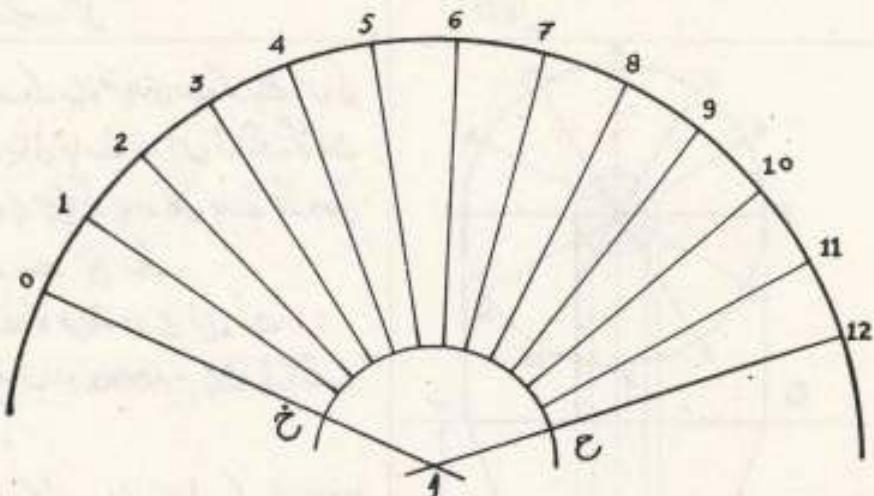

جو سب سے نیچے والے خط کو نقاط دس پر قطع کریں ۔

2 - قیف کے بنائے گئے ٹاپ دیو یعنی دائڑے کو 12 برابر حصوں میں تقسیم کریں اور قیف کے پیش منظر یعنی فرنٹ دیو کے اوپر والے بڑے حصے کی ڈوبی پہنچ ڈرائیگ بنانے کے لیے درج ذیل طریق کار اختیار کریں ۔

و - قیف کے پیش منظر کے خط بح اور جخ کو بڑھائیں کہ وہ ایک دوسرے کو مرکزی خط پر نقطہ D پر قطع کریں ۔

ب - خط ب د کی پیمائش کی پر کار کھولیں ۔

ج - ڈرائیگ کا غد پر کوئی نقطہ D نہیں اور خط ب د کی دوڑی پر وہ کو مرکز مان کر قوس کھینپیں ۔

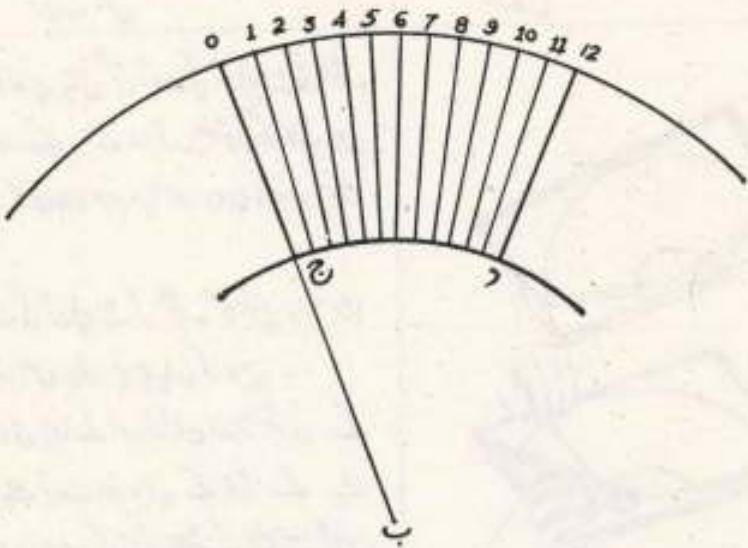
ح - اسی نقطہ D کو مرکز مان کر قیف کے پیش منظر کے خط ج د کے برابر پر کار کھول کر ایک بچھوںی قوس کھینپیں ۔

خ - نقطہ D سے بڑی قوس کو ملتا ہوا ایک خط D H کھینپیں جو بچھوٹی قوس سے ہوتا ہوا گز رے ۔

د - بڑی قوس کو قیف کے ٹاپ دیو والے بڑے دائڑے کے 12 حصوں کی پیمائش کے مطابق 12 حصوں کے فاسٹے پر نشانات لگائیں ۔

ر - 1 تا 12 تمام نقاط کو نقطہ D سے ملائیں ۔

من - اس طرح بننے والی ڈرائیگ قیف کے اوپر والے حصے کی مطلوبہ ڈوبی پہنچ ڈرائیگ ہے ۔



۳ - قیف کے پیش منظر یعنی فرنٹ ویو کے نیچے والے چھوٹے حصے کی ڈوبیپنٹ ڈرائیگ بنانے کے لیے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں۔

۴ - قیف کے پیش منظر کے خط حد اور خ میں کوہ ہڑھائیں کہ وہ مرکزی خط پر ایک دوسرے کو نقطہ شش پر ملیں۔

ب - خط ح شش کی پیمائش کے مطابق پر کار کھولیں۔

ج - ڈرائیگ کا نصف پر کوئی نقطہ ب لیں اور اس کو مرکز مان کر خط خ شش کی دُوری پر ایک توں لگائیں۔

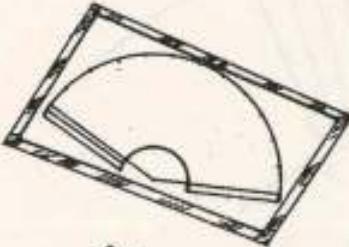
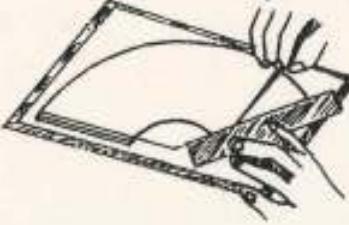
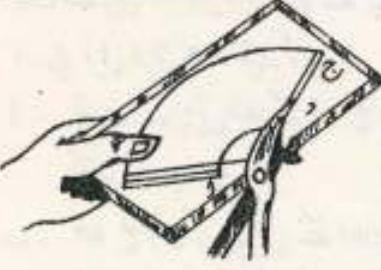
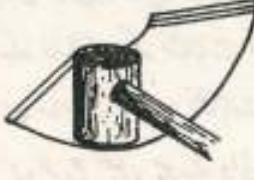
ح - اسی نقطہ کو مرکز مان کر پر کار کو پیش منظر کے خط شش کے برابر کھولیں اور ایک دُوری چھوٹی توں لگائیں۔



خ - نقطہ ب سے بڑی توں کو ملانا ہوا خط ب ہ کھینچیں جو چھوٹی توں سے گزرے۔



د - بڑی توں کو تاپ ویو کے درمیانے دائیرے کے 12 حصوں کی پیمائش کے مطابق 12 حصوں کے فاصلے کے نشات رکائیں۔




ر - ان تمام 1 تا 12 نشاتات کو نقطہ ب سے طالیں۔


س - اس طرح مکمل ہونے والی ڈرائیگ قیف کے نیچے والے حصے کی مطلوبہ ڈوبیپنٹ ڈرائیگ ہے۔


اشکال	ترتیب مل
 	<p>۴ - ڈرائیگ کا نہ پر بنائی گئی قیف کی ڈولپینٹ ڈرائیگ کے اوپر اور نیچے والے دونوں حصوں کو کاٹ لیں۔</p> <p>۵ - جستی چادر کا ۱۹۰ مم لمبا اور ۱۰۰ مم چوڑا مکمل ایس ۔</p> <p>۶ - قیف کی ڈولپینٹ ڈرائیگ کا اوپر والا بڑا حصہ اس چادر پر چیپاں کر دیں ۔</p> <p>ب - فولادی پیمانے اور نشان انداز ٹوٹی کے ذریعے قیف اور اس کے جوڑ کے لیے ۳۴۳ مم کے زائد حصے کے نشانات لگائیں ۔</p>
 	<p>۶ - چادر کو کتیرے کی مدد سے پردنی خط کے ساتھ ساتھ کاٹیں ۔</p> <p>۷ - اوپر اور نیچے والی گول توں نما حصوں کو کاٹنے کے لیے گول کثیرا استعمال کرتے ہونے ان حصوں کو کاٹیں ۔</p> <p>احیاط: توں سلیں کاٹنے کے لیے احتیاط سے کام میں ورنہ خلاط کٹانی ہونے کا امکان ہے ۔</p>
	<p>۷ - کامل گئی چادر کو چوبی ہٹھوڑے کی مدد سے سیدھا اور ہموار کریں ۔</p> <p>و - چادر کے کناروں کو ریتی سے رگڑ کر صاف کریں ۔</p>

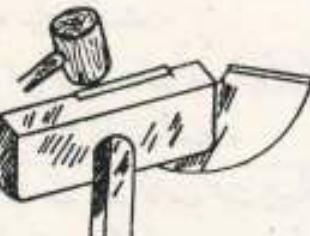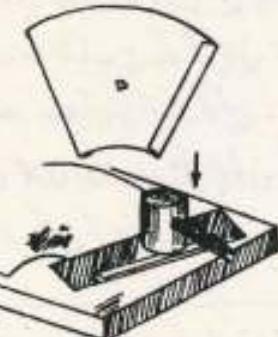اٹکال	ترتیب عمل
	<p>۸ - ایک طرف کے سیدھے کنارے جس پر ۳۰ مم کے نشانات لگائے گئے ہیں، کو فولڈنگ بار میں پکڑیں۔</p> <p>۹ - چوبی ہتھوڑے کی مدد سے اس کنارے کو ۹۰ درجے زاویے پر مودیں۔</p>
 	<p>۹ - ۹۰ درجے زاویے پر مُڑے ہونے کنارے کو مزید ۴۵ درجے زاویے پر مودنے کے لیے ہیپٹ ٹیک پر رکھیں۔</p> <p>۱۰ - چوبی ہتھوڑے کی مدد سے چوت لگا کر اس کنارے کو ۴۵ درجے زاویے پر مودیں۔</p>
	<p>۱۰ - مُڑے ہونے کنارے کے اندر میں کی ایک پتڑی رکھیں۔</p> <p>۱۱ - چادر کے کنارے کو آہرن پر کھکھل کر چوبی ہتھوڑے کی مدد سے کوٹ کر پتڑی پر بُٹھا دیں۔</p> <p>ب - قیف کے اس حصے کا دُوسرا کنارا بھی اسی عمل کے ذریعے دوہرًا کریں لیکن اس کی سمت مخالف طرف رکھیں۔</p>

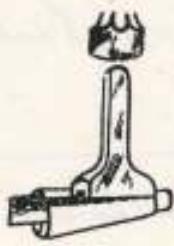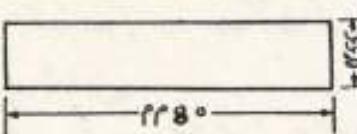اشکال	ترتیب عمل
	<p>۱۱۔ اس مکرے کو قیف نما شیک پر رکھ کر ایک طرف سے آہستہ آہستہ اندر کی طرف موڑنا شروع کریں ۔</p> <p>و۔ موڑنے کے دوران مکرے کو ساتھ ساتھ اس طرح گھماتے جائیں کہ باہر والا بڑا گول کنارا اندر ونی اور چھوٹے گول کنارے سے زیادہ گھومے ۔</p> <p>ب۔ اس عمل کو اس وقت تک دُہراتیں کر کوڈا قیف کی شکل اختیار کر لے ۔</p>
	<p>۱۲۔ سنجاف بنانے کے لیے مخالف سمت میں مڑے ہوئے دونوں کناروں کو آپس میں پھٹائیں ۔</p> <p>و۔ قیف نما شیک پر رکھ کر چوبی ہتھوڑے کی مدد سے آہستہ آہستہ کوٹیں ۔</p> <p>ب۔ دستی چھربی انداز سے ہلکی چھوٹوں کے ذریعے سنجاف کمکل کریں ۔</p>
	<p>۱۳۔ قیف کا نیچے والا چھوٹا حصہ بنانے کے لیے جستی چادر کا ۸۰ مم لمبا اور ۵۵ مم چوڑا مکروں لیں ۔</p> <p>و۔ قیف کے اوپر والے بڑے جھٹے کے مکمل کرنے کے تمام مرحلے نمبر ۱۲ تا ۱۶ کو اسی طرح دُہراتے ہوئے اسے بھی مکمل کریں ۔</p>

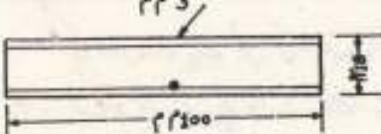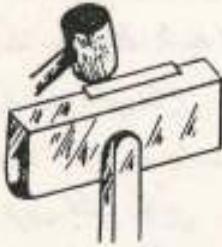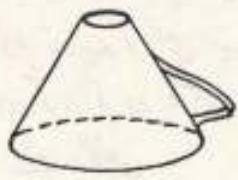اشکال	ترتیب عمل
	<p>14 - اب قیف کا دستہ بنانے کے لیے جستی چادر کا 100 مم لمبا اور 18 مم چوڑا ہمکرا لیں۔</p> <p>و - لمبائی کی طرف والے دونوں کناروں سے اندر کی طرف 3،3 مم کے فاصلے پر نشانات رکھیں۔</p>
	<p>15 - 3 مم کے نشان والے کنارے کو ہجیچھٹ شیک پر رکھیں اور کنارے کو چوبی ہتھوڑے کی مدد سے 45 درجے زاویے پر موڑیں۔</p> <p>و - آہن پر رکھ کر اس کنارے کو چوبی ہتھوڑے کی مدد سے دُہرا کر دیں۔</p> <p>ب - دُوسرے کنارے پر بھی یہی عمل دُہرا نہیں۔</p>
	<p>16 - پتڑی کو دستی میں تبدیل کرنے کے لیے اس کو یہ سرے سے 15 مم موڑیں۔</p> <p>و - پتڑی کے باقی حصے کو گول منہ والی شیک پر رکھیں اور چوبی ہتھوڑے کی مدد سے سامنے دی گئی شکل کے مطابق موڑیں اور دستی کو سکلن کریں۔</p>
	<p>17 - قیف کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے سب سے پہلے دستی رکھیں۔</p> <p>و - قیف کے بڑے حصے کو اٹا کر کے بوہے کے ٹکڑے یا آہن پر رکھیں اور دستی کو فلکس رکھیں۔</p> <p>ب - دستی کو مناسب جگہ پر رکھ کر گرم قاودیے</p>

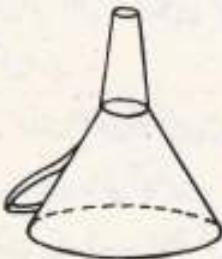اشکال	ترتیب عمل
	<p>کی مدد سے پہلے اوپر کی طرف مانکا گائیں۔</p> <p>ج - اب دستی کے نیچے والے حصے پر مانکا رکائیں۔ مانکے کی مضبوطی جا پہنیں اور اپنے اُستاد کو دکھائیں۔</p>
	<p>۱۸۔ قیف کے چھوٹے اور بڑے دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے پہلے بڑے متدری کے چھوٹے بہرے کے اندر فلکس رکائیں۔</p> <p>ا - چھوٹے متدری کے بڑے بہرے کے باہر کی طرف فلکس رکائیں۔</p> <p>ب - اب چھوٹے متدری کو بڑے متدری کے اندر سے اس طرح گزاریں کہ دونوں کے سنجاف ایک دوسرے کی سیدھیں ہوں۔</p>
	<p>۱۹۔ قیف کو اٹا کر دھات کے چوکور ٹکڑے پر رکھیں۔</p> <p>ا - مانکا گانے کے لیے قاویہ گرم کریں۔</p> <p>ب - قاویے کے مونہ پر قلعی رکائیں۔</p> <p>ج - گرم قاویے کو قلعی سمیت جوڑ پر رکھیں اور کم از کم دو یا تین جگہ مانکے کے نقطے رکائیں۔</p>

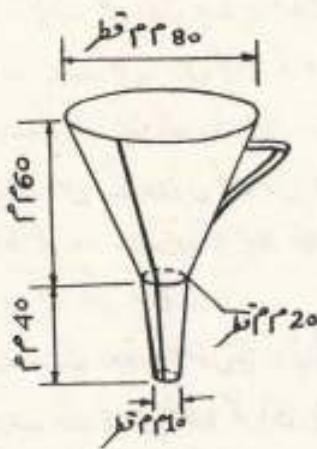اشکال	ترتیب عمل
	<p>20۔ قیف اٹھا کر دیکھیں کہ دونوں متدریں ایک سیدھے میں ہیں ۔</p> <p>د۔ اگر قیف سیدھی ہو تو جوڑ پر مزید فلکس لگائیں ۔</p> <p>ب۔ جوڑ پر گرم قادیہ رکھیں اور جوڑ کے ساتھ ساتھ مانکے کا عمل مکمل کریں ۔</p> <p>ج۔ قیف کے مانکے والے حصوں کو ریتی سے رُگڑ کر صاف کریں۔ مزید صفائی کے لیے ریگماں سے رُگڑیں ۔</p> <p>یہی قیف تیار ہے ۔</p>

احتیاطی تدابیر

- 1۔ قیف کی ڈولپنٹ ڈرائیگ پیمائش کے مطابق بنائیں ۔
- 2۔ کیرے کو احتیاط سے استعمال کریں ۔
- 3۔ چادر کی تیز دھار سے ہاتھوں کو بچائیں ۔
- 4۔ قادیے کو مناسب حد تک گرم کریں ۔
- 5۔ مانکا احتیاط سے رُگڑیں ۔

قیف کی سطح کھولنا

شیٹ میٹل کے کسی بھی پراجیکٹ کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ساخت سے مکمل واقفیت حاصل کی جائے تاکہ اس کے تمام اطراف کو ایکے ایکے بنانا کر بعد میں جوڑ دیا جائے ۔ مثال کے طور پر اگر ایک ڈبہ جو مستطیل شکل کا ہو اس کے چھ اطراف ہوں گے اور ہر طرف کے دو سائز ہوں گے ۔ یہ چھ اطراف یا تو ایکے ایکے بنانا کر جوڑ سے جائیں یا انھیں کھول کر ایک ہی شیٹ سے کاٹ

کر پھر موڑ کر ڈیہ بنا لیا جائے ۔

مربع یا مستطیل پراجیکٹ کی پہ نسبت ایسے پراجیکٹ کو کھونا زیادہ مہارت طلب ہے جس میں گولانی ہو۔ قیف بھی ایک ایسا پراجیکٹ ہے جس میں دو گولاٹیاں یا دائرے محضی طور پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس محضی کو کاغذ پر بنا لینے سے قیف بن جاتی ہے ۔

قیف کو کھوننے کے لیے لازم ہے کہ

1 - پہلے اس کے دونوں سوراخوں کا قطر معلوم کیا جائے ۔

2 - قطر کی مدد سے ان کا محیط نکالا جائے۔ اس کے لیے فارمولہ
X قطر ہو گا ۔

3 - قیف کے دونوں حصوں کی اونچائی معلوم کریں ۔

4 - قیف کے محضی خطوط کو اتنا بڑھائیں کہ ایک نقطہ پر مل جائیں ۔

5 - اس لمبائی کو نصف قطر مانتے ہوئے ایک
قوس رکھائیں جس کی لمبائی ہر دوسرے محیط کے برابر ہو۔

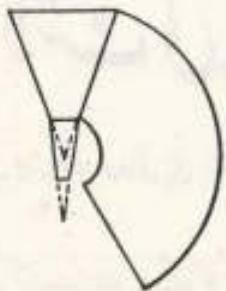


6 - اس نقطے سے نچکے سوراخ کے لیے قوس رکھیں ۔


جس کی لمبائی سوراخ کے محیط کے برابر ہو ۔



۷۔ اب ان دونوں قوسوں کے سروں کو ملادیں۔
بڑے حصے کی ڈوبیپنٹ ہو جانے گی۔



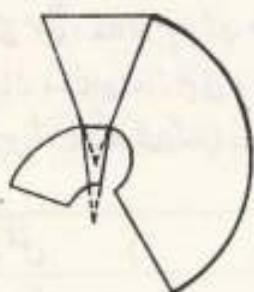۸۔ اسی طرح پچھے جزو کی ڈوبیپنٹ بھی تیار کریں۔





3۔ ٹیوب لائٹ کی پٹی

مقصد : ٹیوب لائٹ کی دھانی پٹی بنانے کے دوران وعات کاری کا ہر طالب علم درج ذیل مباریں بیکھے گا ۔




پیمائش کا ہنر، کیترے سے کاشنے کا ہنر، ریتی کے استعمال میں ہنرمندی، سوداخ بنانے میں مستعدی، موڑنے میں مہارت، روٹ لگانے میں صفائی، پٹی کی مکمل صفائی اور رنگانی ۔



استعمال : روزمرہ زندگی میں آج کل ٹیوب لائٹ کا استعمال عام ہے ۔ ٹیوب پٹی پر نصب کی جاتی ہے ۔



خام ایسا : عام فولادی چادر 24 گینچ موٹی 1200 مم لمبی 80 مم چوڑی ۔ رنگ، ریگال، روٹ، دھانی چادر 24 گینچ موٹی، 210 مم لمبی 80 مم چوڑی ۔




اوزار : فولادی پیمانہ، نشان انداز گوئی، سیدھا کیرا، ٹین ساز ہستھوڑی، چوبی ہستھوڑی، چپٹی، بانک، نہائی، ٹھوس سُبنا، کھوکھلا سُبنا، برش، روٹ گدان، فولڈنگ بار ۔




اشکال	ترتیب عمل
	1۔ لوہے کی زم چادر کا 24 گینچ موٹا 1200 مم لمبا اور 80 مم چوڑا ہے ۔ 2۔ اس کے دونوں طرف لمبے کنارے سے 15 مم کے فاصلے پر خطوط لگائیں ۔
	3۔ دونوں سروں پر 848 مم کے فاصلے پر کناروں پر لگائے گئے 15 مم کے خطوط کے درمیان نشان لگائیں ۔ 4۔ ان نشانات کو مرکزی سنبھے سے گمرا کریں ۔

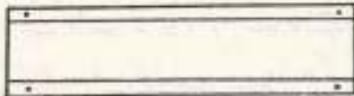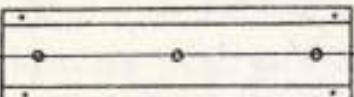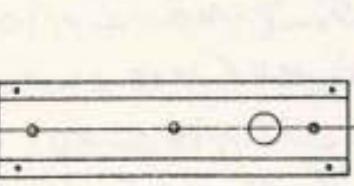اشکال	ترتیب مل
	<p>ب - 3 مم مخصوص سنبے کی مدد سے دونوں سروں پر دو، دو سوراخ کریں -</p>
	<p>3 - پتھری کے درمیان مرکزی خط کھینچیں۔ پتھری کے دونوں سروں سے 25، 25 مم کے فاصلے پر ایک ایک نشان لگائیں۔</p> <p>و - پتھری کے بہرے سے 600 مم کے فاصلے پر یعنی کل لمبائی کے درمیان میں بھی ایک نشان لگائیں -</p>
	<p>اصیاط : یہ تینوں نشانات پتھری کی چوڑائی کے رُخ مرکزی لائن پر ہونے چاہیں۔</p> <p>ب - ان نشانات کو مرکزی سنبے سے گھرا کریں۔</p> <p>ج - 8 مم کے کھوکھے سنبے سے ان تینوں جگہوں پر سوراخ کریں۔ یہ تینوں سوراخ بھلی کے تاروں کے لیے مخصوص ہوں گے۔</p>
	<p>4 - پتھری کے ایک بہرے سے مرکزی لائن پر 15.0 مم کے فاصلے پر نشان لگائیں -</p> <p>و - 20 مم کے کھوکھے سنبے سے سوراخ کریں۔ یہ سوراخ شارٹر کے لیے مخصوص ہو گا -</p>

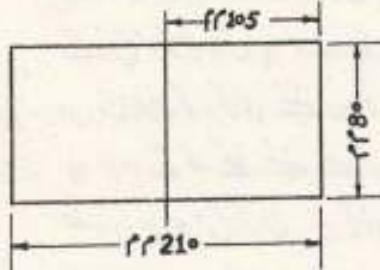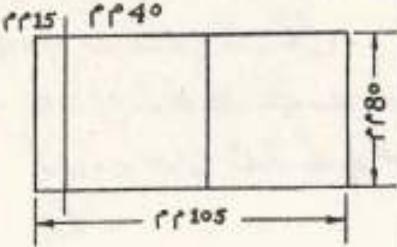اشکال	ترتیب عمل
 	<p>5 - چادر کے ٹکڑے کو 15 مم کے فاصلے پر لگانے گئے نشان دارے سے فولادی بار میں پکڑیں۔</p> <p>6 - چوبی ہتھوڑے کی مدد سے آہستہ آہستہ چوٹیں لگا کر 90 درجے پر مढیں۔</p> <p>ب - اس کے دوسرے کنارے پر بھی یہی عمل وہرائیں۔ اس طرح سامنے دی گئی شکل کے مطابق پٹی بن جائے گی۔</p>
	<p>7 - ہولڈ مینڈ بنانے کے لیے 24 گیج موٹا 210 مم لمبا اور 80 مم چوڑا چادر کا ٹکڑا لیں۔</p> <p>ا - اس کی لمبائی کو دو حصوں میں خط کے ذریعے تقسیم کریں (یعنی 105، 105، 2105) (لبے دو حصے)</p> <p>ب - سیدھے کتیرے سے کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔</p>
	<p>7 - 105 مم لمبے اور 80 مم چوڑے ٹکڑے کے ایک سرے پر 15 مم کے فاصلے پر نشان لگائیں</p> <p>ا - اسی سرے پر 15 مم کے نشان سے مزید 40 مم کے فاصلے پر نشان لگائیں۔</p> <p>ب - ان دونوں نشانات پر فولادی پیمانے اور نشان انداز سوٹی کے ذریعے لائیں لگائیں۔</p> <p>ج - یہی عمل دوسرے ٹکڑے پر بھی وہرائیں۔</p>

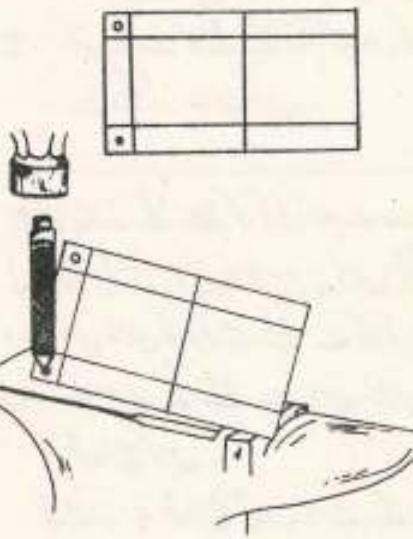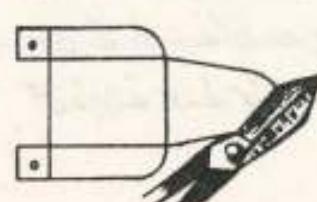اشکال	ترتیب عمل
	<p>- 8 - 15 مم والے سرے پر چوڑائی کے رُنج دونوں طرف 15*15 مم کے فاصلے پر نشان رکھیں، اور دونوں کناروں کے ساتھ لمباںی کے رُنج لائیں کھینچ دیں۔</p> <p>و - اسی طرح چوڑائی والے سرے پر دونوں طرف دو مربع بن جائیں گے۔</p> <p>ب - ان دونوں مربعوں کے میں درمیان نشان رکھیں اور نشان کو مرکزی نہیں سے گھرا کریں۔</p> <p>ج - 3 مم کے خوب سنبھے کے ذریعے ان نشانات پر سوراخ کر دیں۔</p>
	<p>- 9 - 15 مم کے فاصلے پر رکائے گئے خط سے سوراخ والے مربعوں کے درمیانی حصے کو کتیرے یا چینی اور سختھوڑی کی مدد سے کاٹ دیں۔</p> <p>و - چوڑائی کی طرف سے 40 مم کے فاصلے پر مرکزی لائن رکھیں۔</p> <p>ب - چادر کے دوسرے سرے پر درمیانی خط سے سرے تک نصف بیضوی شکل بنائیں۔</p>
	<p>- 10 - کتیرے کی مدد سے نصف بیضے کی شکل کو 50 مم کے فاصلے تک کاٹیں۔</p> <p>و - بیضے کے آخری حصے پر نیچے کی طرف کتیرے کی مدد سے نصف گولائی میں کاٹیں۔</p> <p>ب - دوسرے سرے کے سوراخ والے مربع حصوں</p>

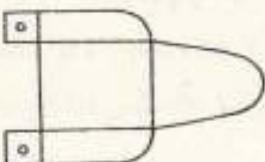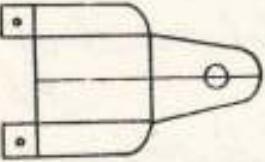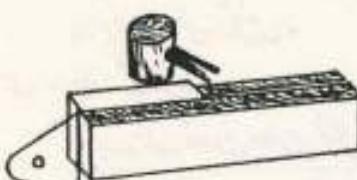اشکال	ترتیب عمل
	<p>کے سروں کو بیتی سے رگڑ کر معمولی گولانی دیں۔ ج - کیترے سے کائے گئے تمام کناروں کو بیتی سے رگڑ کر صاف کریں۔</p>
	<p>11 - بیضوی بنائے گئے حصے کو گول کنارے سے اندر کی طرف مرکزی خط پر 25 مم پر نشان لگائیں۔ و - اس نشان کو مرکزی سنبھے سے گمراہ کریں۔ ب - 5 مم کے سنبھے سے اس نشان پر سوراخ کریں۔ نوٹ : یہ سوراخ میوب لائٹ کے ہولڈر گانے کے لیے ہے۔ ج - اسی سائز کے چادر کے دوسرے مکروہ سے پر بھی نمبر 6 تا 11 تک کے تمام مراضل دہراویں۔</p>
 	<p>12 - اب اس پتی کو دونوں طرف لمباں کے رُخ لگائے گئے 15، 15 مم فاصلے کے خط سے فولڈنگ بار میں پکڑیں۔ و - چوبی ہتھوڑی کی آہستہ آہستہ چٹپیں لگا کر 90 درجے زاویے پر موڑیں۔ ب - پتی کے دوسرے کنارے پر بھی یہی عمل دہراتے ہونے موڑیں۔</p>

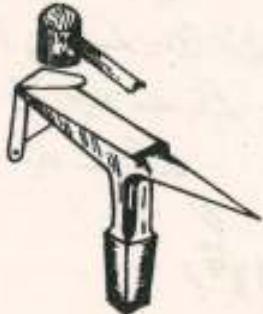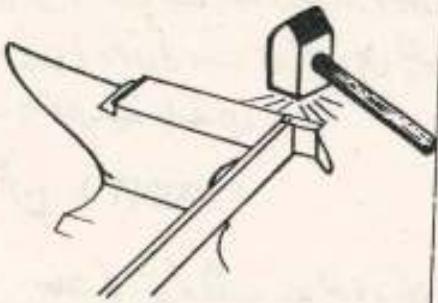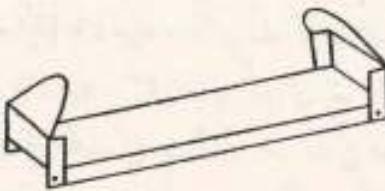اٹکال	ترتیب عمل
	<p>13۔ بینوی شکل میں بنائے گئے حصے کو لگانے کے لئے خط یعنی 50 مم کے ناصہ سے نہانی کے چوکور حصے پر رکھیں۔</p> <p>و۔ چوبی ہتھوڑے کی مدد سے پہلے سے موڑی گئی پتھروں کی طرف اس نصف بینوی حصے کو درجے زاویے پر موڑیں۔</p> <p>45</p> <p>ب۔ دوسری پتھری پر بھی 12 اور 13 کے عمل دُہراتے ہونے دوسراء ہولڈر سینڈھی مکمل کریں۔</p>
	<p>14۔ نمبر 5 کے تخت تیار کی گئی پٹی کے 15، 15 مم موڑے گئے کناروں کے موڑاخ اور نمبر 13 کے تخت مکمل کیے گئے ہولڈر سینڈھ کے 15، 15 مم موڑے گئے کناروں کے سوراخوں کو ایک دوسرے کے سامنے لائیں۔</p> <p>و۔ ان سوراخوں میں ریوٹ ڈالیں۔</p> <p>ب۔ پٹی اور ہولڈر سینڈھ کو نہانی کے چوکور حصے پر رکھیں۔</p>
 <p>یہی ٹیوب لائٹ کی پٹی تیار ہے۔</p>	<p>ج۔ ٹیمن ساز ہتھوڑی کی مدد سے چوت رگا کر ریوٹ جڑ دیں۔</p> <p>د۔ ریوٹ گردان کی مدد سے ریوٹ کے سر گول کریں۔</p> <p>ر۔ یہی عمل دُہراتے ہونے پٹی کے دوسرے سر سے پر بھی ہولڈر سینڈھ جڑ دیں۔</p> <p>15۔ صفائی اور بیگ کے عمل کو بھی شامل کیا جائے۔</p>

احتیاطی تدابیر

- ۱۔ سوراخ احتیاط سے کریں۔
- ۲۔ چادر کو پیاس کے مطابق موڑیں۔
- ۳۔ ہولڈر سینڈ احتیاط سے بنائیں۔
- ۴۔ روٹ احتیاط سے نگائیں۔

رنگوں کی اقسام

دھات کی بھی ہوئی اشیا کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو بہت جلد زنگ آؤ د ہو کر ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی سطح کو زنگ سے محفوظ رکھنے اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مختلف روغن اسٹیوال کیے جاتے ہیں۔ یوں تو رنگوں کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن دھات سے بھی ہوئی اشیا کے لیے زیادہ تر درج ذیل زنگ اسٹیوال کیے جاتے ہیں :

روغن (PAINT)

دھات کی اشیا کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی سطح پر اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی خوبصورت رنگ کر دیا جاتا ہے۔ روغن بہت سے مختلف رنگوں میں دستیاب ہیں جنہیں مارکیٹ سے حسب ضرورت چھوٹے یا بڑے ڈبے کی صورت میں خریدا جاسکتا ہے۔ اس روغن کو برش یا مٹیں کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ روغن کے گاڑھا ہونے کی صورت میں حسب ضرورت تارپیں کا تیل ڈال کر پتلا کر دیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ ہلکی سی تہ جمانے کے بعد اسے رکھ دیا جائے اور ٹھنک ہونے پر دوسرا بار زنگ کیا جائے تو بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح دھات کی سطح پر رنگ کی تہ میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے اور زنگ لگنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ دھات کی سطح کا صاف ہوتا ضروری ہے۔ جتنی سطح صاف ہو گی اُتنا رنگ خوبصورت لگے گا۔

بعض اشیا پر روغن انسیل یا پاش کرنے کے لیے پرے گن اسٹیوال کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے زنگ کرنے کے لیے روغن کو پتلا کر کے پرے گن میں بھر دیا جاتا ہے اور ہوا کے دباؤ کے

ذریعے نفیس ذرات کی صورت میں دھات کی سطح پر چھڑ کا جاتا ہے۔ پسے کرتے وقت دھات کی سطح کو عمودی اور روغن کے چھڑ کاڈ میں ایک خاص ترتیب کو تدبیر کھا جائے۔ دوسرا تدبیرانے سے پہلے، پہلی ہلکی تہ کو خشک ہو لینے دیا جائے تو بہتر رنگ ہو گا اور سطح بھی خوبصورت نظر آئے گی۔

سندھوری رنگ:

دھات کی سطح کو زنج سے محفوظ رکھنے کے لیے پھلا ہوا یہ اور آسین کو آپس میں بلکہ سندھوری رنگ کا مرکب تیار کر لیا جاتا ہے۔ اس سفوف کو اسی کے تیل میں بلا کر دھات سے بنائی گئی اشیا کی سطح پر برش کی مدد سے روغن کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح دھات کی سطح زنج آؤد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے کیونکہ اس روغن پر پانی کا بہت کم اثر ہوتا ہے۔ اس لیے مشینی، چوٹھے، پل، کشتوں، جہاز، تیل کے میکر، آہنی چھتوں اور کھڑکیوں پر عام طور سے یہی رنگ کیا جاتا ہے۔ دھات کی کسی بھی سطح پر روغن کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے تاکہ روغن کی تپائیداری کے ساتھ جنم سکے۔

دھات کے ایسے پُرزوں کو جن کی سطح پر روغن کرنا مناسب نہیں ہوتا، احراری عمل کے ذریعے مختلف رنگوں میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ ان کی سطح کو زنج سے محفوظ بھی کیا جاسکے اور ان کی کارکردگی بھی متاثر نہ ہو۔ تاہم یہ طریقہ زیادہ تر مشین کے پُرزوں وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

برش کی اقسام

دھات کی سطح پر روغن کرنے کے لیے برش استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل برش ضرورت کے مطابق مختلف اقسام اور سائز میں دستیاب ہیں۔ برش کے ذریعے رنگ کرنا ایک پرانا طریقہ ہے لیکن اس کے باوجود روغن اور واڑش کرنے کے لیے آج بھی برش ہی کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ برش سے کیا جما روغن زیادہ پائیدار ہوتا ہے اور دیکھنے میں بخلاف گلتا ہے۔

برش بگری، سمور یا بخوار کے باوں سے تیار کیے ہوئے ملتے ہیں۔ ایسے برش اس وقت استعمال کے جاتے ہیں جب سطح کو جلد خشک کرنا مقصود ہو۔ اکبری اور دوہری قطار میں باوں والے برش نسبتاً جامد میں پتکے اور کام میں بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ رنگوں کی زیادہ اقسام ایسے برش سے بہتر نتائج دیتی ہیں جن کے لیے اور چھوٹے بال رنگ میں بھیکنے کے بعد چوری جیسا کنارا بنایتے

ہیں۔ ہر قسم کے برش مختلف لمبائی اور سائز میں دستیاب ہیں جب کہ رنگ کرنے والے کارگر بڑی سطحوں پر رنگ کرنے کے لیے بچے بالوں والے بڑے سائز کے برش کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ رنگ اٹھانے کی استعداد ہوتی ہے۔ درمیانے سائز کے بالوں والے برش کے ذریعے نئے کارگر کو کام کرنا نبتا آسان ہوتا ہے۔

برش کے سائز :

چھوٹی اور بڑی سطحوں پر رنگ کرنے کے لیے برش بھی مختلف سائز میں دستیاب ہیں۔ برش کے عام استعمال ہونے والے سائز درج ذیل ہیں :

چھوٹا	چھوٹا
67 مل میٹر	20 مل میٹر
75 مل میٹر	25 مل میٹر
87 مل میٹر	37 مل میٹر
100 مل میٹر	50 مل میٹر

4۔ ازار بند دانی



مقصد : ازار بند دانی بنانے کے دوران ہر طالب علم درج ذیل ہنسزوں کا استعمال کرے گا۔
پیمانش کا ہنز، لوہے کی آری سے کاشنے کا عمل، ریتی کے استعمال میں ہنسمندی، برے سے سوراخ
بنانے میں مستعدی، تار کو گول کرنا۔

استعمال : گھر ہو یا سفر ازار بند دانی ہر فرد کی ضرورت ہے۔ تیار شدہ کپڑوں کے ساتھ بھی ایک جگہ
کے طور پر خیپدا اور فروخت کیا جاتا ہے۔

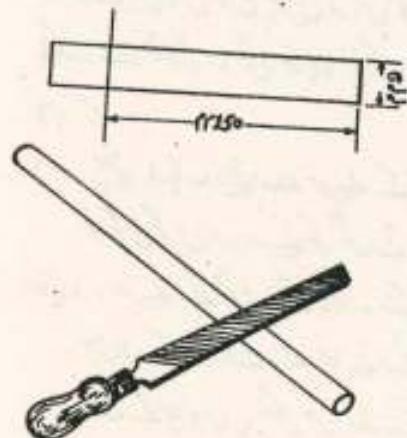
خام اشیا : عام فولادی سلاخ ۹ مم موٹی ۱۵۰ مم لمبی۔

عام فولادی تار ۱۶ گیج موٹی ۸۰ مم لمبی، ریگ مار۔



اوزار : فولادی پیمانہ، آہنی آری، چپٹی، باریک ریتی، برم ۳ مم، برمائیں، بانک، نہائی،
مرکوئی سنبھا، گول سرتھوڑی۔




اشکال


ترتیب عمل



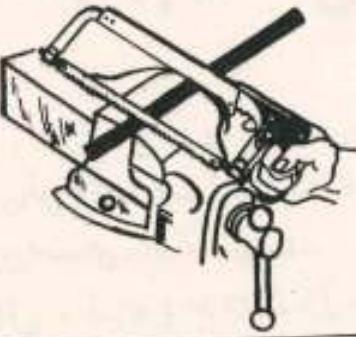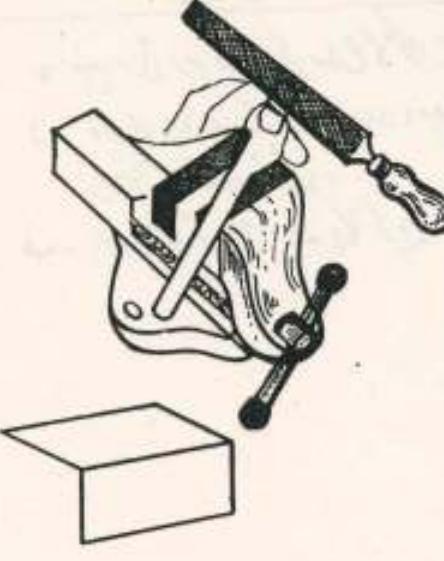- ۹ مم موٹی نرم لوہے کی سلاخ کا مکوا ہیں۔
- و۔ فولادی پیمانے کے ذریعے ۱۵۰ مم لمبی
پیمانش کا نشان لگائیں۔
- ب۔ اس نشان کو ریتی سے پکا کریں۔

اشکال	ترتیب عمل
	<p>2 - ٹوہے کی سلاخ کو بانک میں پکڑیں۔ ۱- آہنی آری کو سلاخ پر لگانے کے نشان پر باشیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مدد سے سیدھا رکھیں۔</p> <p>ب - آہنی آری کو دائیں ہاتھ سے پیچے کی طرف کھینچیں۔ اس طرح سلاخ پر آہنی آری کے بلڈ کے کامنے کا نشان لگ جائے گا۔</p>
	<p>3 - آہنی آری کو دوفون ہاتھوں سے پکڑیں۔</p> <p>۱- سریے پر بلڈ کو دندانوں کی سمت میں ہی چلاویں۔ فی منٹ ۵۰ سڑوک کی رفتار رکھیں۔</p> <p>ب - جب سلاخ کھلنے کے ترتیب ہو جائے تو باشیں ہاتھ سے سہارا دیں تاکہ سلاخ کٹ جانے پر نیچے گرنے سے بچ جائے۔</p>
	<p>4 - اب ۱۵۰ مم بلے کاٹنے گئے سریے کے ٹکڑے کو بانک میں اس طرح پکڑیں کہ اس کا ایک ہمرا بانک سے تھوڑا سا اور پر ترچھا ہو کہ جہروں سے باہر ہو۔</p> <p>۱- چیٹی باریک ریتی سے سریے کے تیز سرے کو گول کریں اور سریے کو گھماتے جائیں۔</p> <p>انتیاط: سریے کے ٹکڑے کو بانک کے سخت جہروں کے نشانات سے بچانے کے لیے بانک کے جہروں پر تنکی میں دکھانے گئے نرم دھات کے ٹکڑے چڑھائیں۔</p>

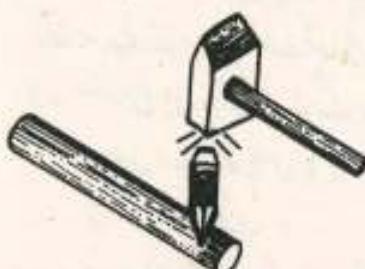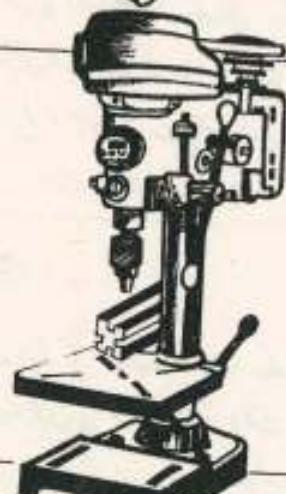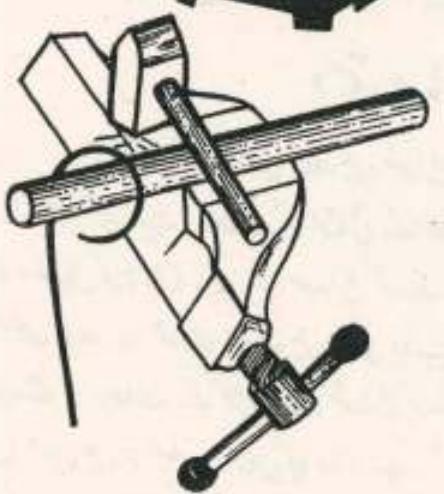اشکال	ترتیب عمل
	<p>۵ - سریے کو دوسرے سرے سے بانک میں پکڑیں۔ و - ریتی سے سریے کے باریک اور تیر کناروں کو صاف کریں۔</p> <p>ب - اب اس بہرے پر کنارے سے ۶ مم کے فاصلے پر نشان لگائیں اور مرکزی سنبھا اس نشان پر عمودی رکھ کر چوت لگائیں۔</p>
	<p>۶ - برماشین کی میز پر وی (۷) بلاک رکھیں۔ وی بلاک پر سرپا رکھیں۔</p> <p>و - ۵ ب میں لگائے گئے نشان پر ۳ مم کے بہرے سے سوراخ بنائیں۔</p>
	<p>۷ - یہکے ہونے ہیز کے مطابق درج ذیل اقدامات کو دھراتے ہوئے ایک چھلا بنائیں۔</p> <p>و - زم وہ کی ۱۶ بھج موٹی تار کا بنکردایں۔</p> <p>ب - 25 مم موٹے وہے کے سریے کو بانک میں پکڑیں۔</p> <p>ج - تار کو سریے کے گرد متحرکی سے ہلکی چوت لگا کر گولانی دیں۔</p> <p>د - گولانی مکمل ہونے کے بعد باقی تار کے سنتے کو پلاس سے کاٹ دیں۔ اس طرح تار کا ایک چھلا بن جائے گا۔</p>

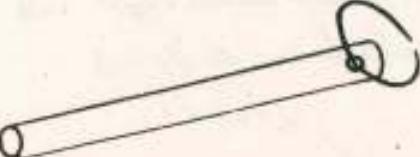اشکال	ترتیب عمل
	<p>۸ - تار سے بنائے گئے اس چھٹے کو پہلے سے بنائے گئے سریے کے بہرے والے سوراخ میں داخل کریں۔</p>
	<p>۹ - سوراخ میں داخل کرنے کے بعد چھٹے کے دونوں بسروں کو پلاس یا ہتھوڑی اور نہانی کی مدد سے مٹائیں۔</p> <p>۱۰ - سریے اور چھٹے کو ریگماں کے ذریعے اپنی طرح رکھ کر صاف کریں اور اس کی سطح کو ہموار کر کے پالش کریں۔</p> <p>ازار بند وافی تیار ہے۔</p>

احتیاطی تدابیر:

- ۱ - آری کے بلید کا انتخاب دھات کے مطابق کریں۔
- ۲ - آری کو دندنوں کی سخت چلاتے وقت اس پر دباؤ دیں۔
- ۳ - سلامی دار سطح کو آری سے نہ کاٹیں۔ اگر بلید ٹوٹ جائے تو نئی جگہ سے کامنا شروع کر دیں۔



دستی برماشین اور برے

دستی برماشین وھاتی چادر میں سوراخ نکالنے کے کام آتی ہے۔ دھات کی موٹانی کے مطابق طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سوراخ کرتے وقت مشین چادر پر عمودی حالت میں ہونی چاہیے۔

برے : دھات کے ٹکڑوں میں سوراخ کرنے کے لیے برماشین میں جو چھل استعمال کیا جاتا ہے۔ اُسے برما کرنے ہیں۔ دھات کے ٹکڑوں میں سوراخ کرنے کے

یہ درج ذیل مختلف اشکال اور اقسام کے برے استعمال ہوتے ہیں ۔

۱۔ سیدھی جھری والا برم : اس برے کا سائز ۷/۸

ہوتا ہے اور اس کے جسم پر ایک سیدھی جھری بنی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ سامنے شکل میں دکھایا گیا ہے ۔ اس برے کے ذریعے نرم دھات مثلاً تانبے، پیتل اور ایلوینیم کی اشیاء میں سوراخ کیا جاتا ہے ۔

۲۔ بل دار برم : بل دار برم سیدھی جھری والے برے کی ترقی یافتہ قسم ہے ۔ اس میں مضبوطی اور پائیڈری کے لیے جھری کو بل دار بنایا جاتا ہے تاکہ وہ کو آسانی سے کاٹ سکے ۔ دھات کاری کے اکثر کاموں میں اسی قسم کے برے استعمال کیے جاتے ہیں ۔

بل دار برے استعمال کے لحاظ سے مختلف دھاتوں سے بنائے جاتے ہیں ۔ بل دار برے کی جھری کی مضبوطی کے علاوہ درج ذیل فوائد ہیں :

یہ برے کو ایک ہی مرکز پر مقابلتاً بہتر قائم رکھتی ہے ۔

برادے کو اوپر کی طرف خارج کرتی رہتی ہے ۔

کام کے دوران تیل کو اوپر سے نیچے لے جاتی ہے ۔

برادے کو لمب دار بنائ کر چھوٹے چھوٹے مکروں میں توڑ دیتی ہے ۔

۳۔ مرکزی برم : خراو کیے جانے والے مکروں کے برے کے مرکز پر گزک دار سوراخ نکالنے کے لیے اس برے کو استعمال کیا جاتا ہے ۔ اس کا سب





سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گزرک بھی بن جاتا ہے اور سوراخ بھی میں مرکز میں بنتا ہے۔ خرادمیں کے ساکن مرکز کی نوک کا زاویہ اور اس برے کی گزرک کا زاویہ برابر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ساکن مرکز کی نوک کے پاس کھلا سوراخ رکھتا ہے جس میں تیل موجود رہتا ہے۔ اس طرح ساکن مرکز کی نوک جلنے سے محفوظ رہتی ہے۔ اس برے سے سوراخ کرنے کے لیے برے کو جک میں پکڑ کر جک کو خرادمیں کے نیل شاک میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس طرح سوراخ سیدھا اور مطلوبہ لمبائی میں کیا جا سکتا ہے۔ جب ہمیں بالکل سیمی سوراخ بنانا ہو تو ترتیب یہ ہوگی۔

1۔ نشان اندازی۔

2۔ مرکزی سنبھے سے نشان کو گمرا کرنا۔

3۔ مرکزی برے سے نشان کو مزید گمرا اور بڑا کرنا۔

4۔ مطلوبہ برے سے سوراخ کرنا۔

برے کی وحاتات:

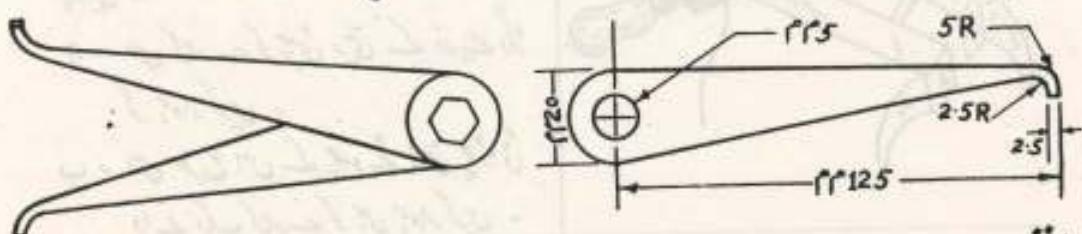
وحاتات میں سوراخ کرنے کے لیے کیونکہ زیادہ طاقت اور سختی کی ضرورت ہوتی ہے لہذا برے بھی مختلف وحاتوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے زیادہ تر دو قسم کی وحاتیں استعمال کی جاتی ہیں۔

1۔ ہانی کاربنی فولاد۔

2۔ ہانی سپیڈ فولاد۔

ہانی کاربنی فولاد سے بنائے گئے برے نرم وحات اور چھوٹے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی رفتار نسبتاً سُست رکھنی پڑتی ہے کیونکہ دوران کام اگر برا مُسرخ ہو جائے تو نرم پڑ جاتا ہے۔ ہانی سپیڈ فولاد سے بنائے گئے برے اپنے اور منظم ہوتے ہیں اور مقابلتی زیادہ رفتار پر کامٹتے ہیں۔ اگر گرم مُسرخ ہو جائیں تو دوبارہ وحدار نگانے پر کام کرتے ہیں۔ وحات کا یہ میں عموماً ہانی سپیڈ فولاد کا برا مہی استعمال کیا جاتا ہے۔

5۔ اندر و فی کیلپر پر



مقصد : اندر و فی کیلپر بنانے کے دوران دھات کاری کا ہر طالب علم درج ذیل ہنزہ مندیوں کا مظاہرہ کرے گا۔




پیمائش کی درستگی، نشان اندازی کی مہارت، آہنی آری سے کائٹنے کا سیقہ، ریتی کے استعمال میں ہنزہ مندی، سوراخ بنانے میں مستعدی، ریوٹ کی پیوستگی اور ریگماں سے پالش کرنا۔

استعمال : سوراخ کا قطع، جھری کا درمیانی فاصلہ یا دو سطون کا درمیانی فاصلہ معلوم اور مشکل کرنے کے لیے اندر و فی کیلپر مضیدہ اوزار ہے۔


خام اشیا : نرم حالت میں قوی فولاد 140 مم لمبی 25 مم چوڑی 3 مم موٹی دو عدد،
ریوٹ 15 مم لمبی، کیل 10 مم لمبی 12 عدد، لکڑی کا مکڑا 170 مم لمبا 30 مم چوڑا
15 مم موٹا ہایک عدد ریگماں۔

اوزار : فولادی پیمائش، قاسم، لگادی پوکار، مرکزوی سنبہ، گینیا، بانک، نشان انداز گوشی، چپٹی ریتی درمیانی اور ہایک، ریوٹ گران، ہتھوڑی، آہنی آری، برماشین، برما 5 مم، آہن۔

اشکال	ترتیب عمل
	1 - نرم حالت میں قوی فولاد 140 مم لمبی 25 مم چوڑا اور 3 مم موٹا ہایک مکڑا میں۔
	2 - آہن پر رکھیں اور ہتھوڑی سے اسے سیدھا اور ہموار کریں۔

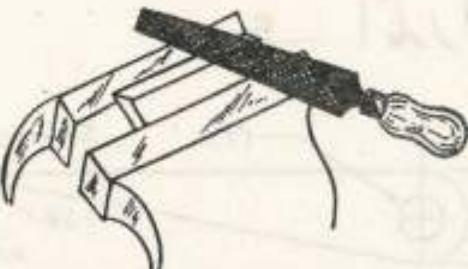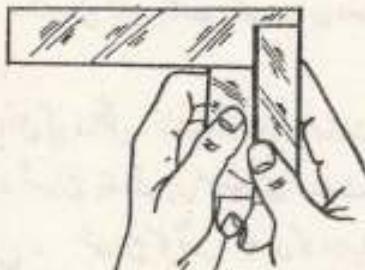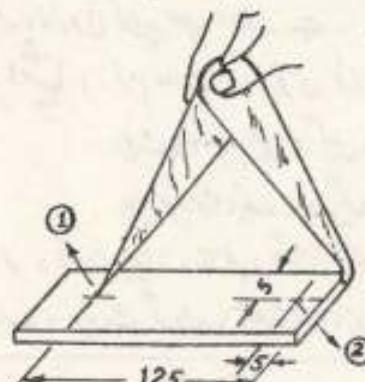اشکال	ترتیب عمل
	<p>2 - پتھری کو بلے کنارے کی طرف سے بانک میں پکڑیں ۔</p> <p>و - اس کنارے کو چھپی ریتی کے ذریعے رگڑ کر ہموار کریں ۔</p> <p>ب - اسی طرح اس کے چھوٹے یعنی چھڑائی والے ایک کنارے کو بھی ہموار کریں ۔</p>
	<p>3 - بلے اور چھوٹے کنارے کی رگڑی جانے والی سطونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ 90° درجے زاویے پر کریں ۔</p> <p>و - دونوں سطونوں کو گینہ کے ذریعے چیک کریں ۔</p>
	<p>4 - پتھری کے چھوٹے اور بلے ہموار کناروں سے 55° کے فاصلے پر نشان لگائیں جو ایک دوسرے کو نقطہ و پر میں ۔</p> <p>و - پتھری کے چھوٹے ہموار کنارے سے لمباں کے رُخ 125 مم کے فاصلے پر نشان لگائیں تاکہ دونوں مرکزی نشانوں کا فاصلہ 20 مم ہو ۔</p> <p>ب - پتھری کے بلے ہموار کنارے سے 125 مم پر لگائے گئے نشان کو 10 مم کے فاصلے پر نقطہ ب پر قطع کریں۔ (اس طرح کے تمام نشانات نگوئی پر کار سے ہی لگائے جاتے ہیں) ۔</p>

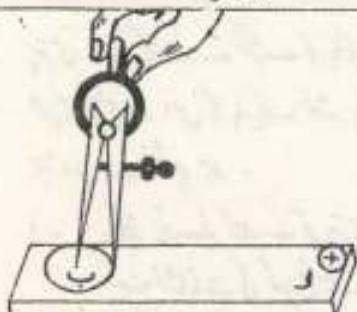
اشکال



ترتیب عمل


۵۔ نقطہ a کو مرکز مان کر ۵ مم نصف قطر کا دائیہ لگائیں۔

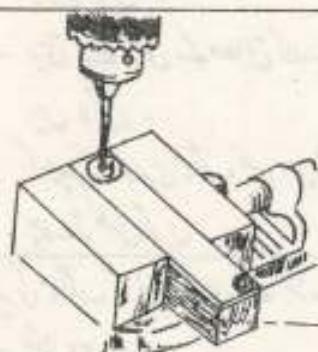۶۔ نقطہ b کو مرکز مان کر ۱۰ مم نصف قطر کا دائیہ لگائیں۔ دونوں دائیے قائم کے ذریعے رکائیں۔




۷۔ نقاط a اور b پر لگائے گئے دائروں کے مرکزوں کو مرکزی ٹینبے سے گھرا کریں۔

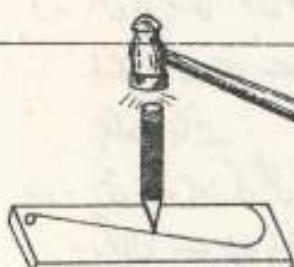۸۔ ان دونوں نقاط پر ۵ مم قطر کے برے سے سوراخ کریں۔






۹۔ سوراخ اور دائیرے کا ماس کھینچیں۔



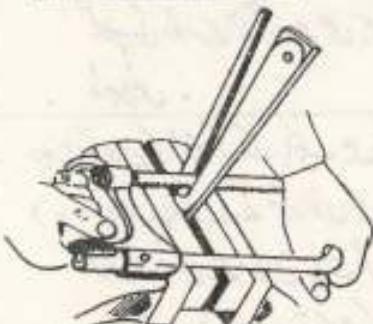
۱۰۔ ٹینبے کی مدد سے اس ماس کو پکا کریں۔



۱۱۔ پتھر کے مٹکے کو بانک میں پکوڑیں۔

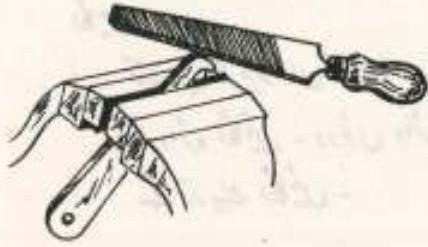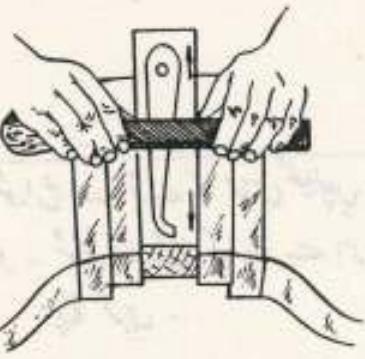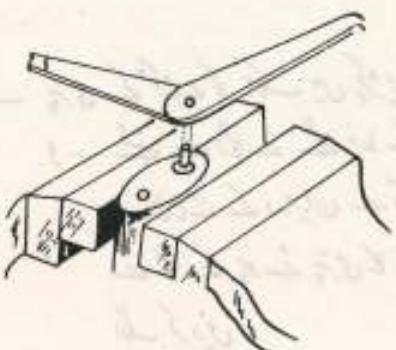۱۲۔ ٹینبے سے لگائے گئے خط کے ساتھ مانند اہد نشانات کے درمیان سے آہنی آرمی سے کامٹے ہوئے پتھر کا فالتو جستہ الگ کر دیں۔



اشکال	ترتیب عمل
	<p>۹۔ پتھری کے کٹھے ہونے ملکوئے کو پانک میں اس طرح پکڑیں کہ اس کا باریک جختہ پانک کے جبڑوں سے اُپر ہو۔</p> <p>و۔ کٹھے ہونے کنڈے کو پتھری پر سُبا زدہ نصف نشانات کی گھرانی تک ریتی سے ہموار کریں۔</p> <p>ب۔ ریتی سے شکل کے مطابق کنارے کو گولانی میں لائیں۔</p> <p>کیسپر کی دوسری ٹانگ بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے مکمل کریں۔</p>
	<p>۱۰۔ کیسپر کی ٹانگ کو نرم نکلوئی کے ملکوئے پر کیلوں سے جکڑ دیں۔</p> <p>و۔ اس کی پچڑی سلوخوں کو دونوں طرف سے باری باری ریتی سے ہموار کریں اور چمکدار بنائیں۔</p> <p>ب۔ ریتی سے ہموار کی گئی سلوخوں کو باری باری ریگمال سے مزید پاش اور ہموار کریں۔</p> <p>کیسپر کی دوسری ٹانگ پر بھی یہی اقدامات دہراتیں۔</p>
	<p>۱۱۔ روٹ گردن کو اٹھ کر کے پانک میں پکڑیں۔</p> <p>و۔ دونوں پتھروں کے سوراخوں میں سے روٹ گزار کر شکل کے مطابق روٹ گردن پر کھین۔</p> <p>ب۔ روٹ کی لمبائی زیادہ ہو تو کاٹ کر درست کریں۔</p>

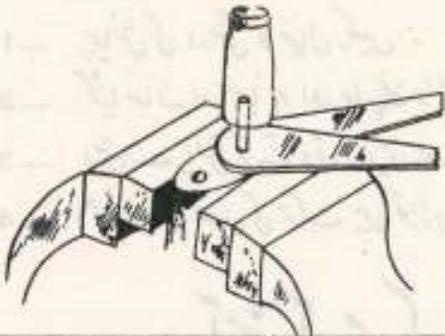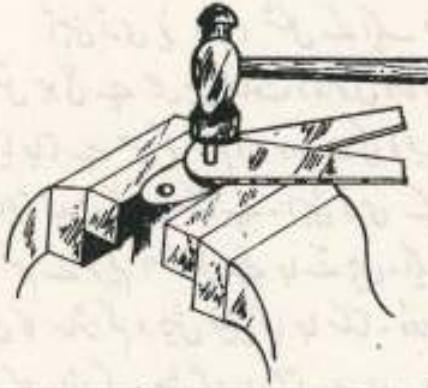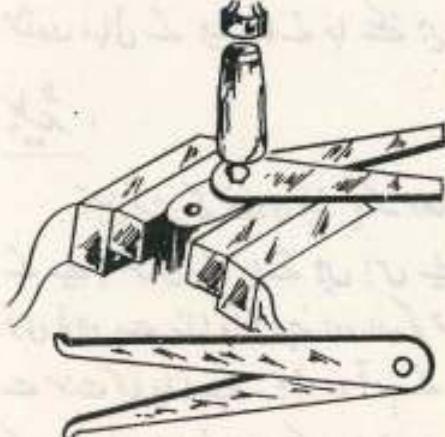اشکال	ترتیب عمل
	<p>12۔ دوسرا ریٹ گرداں لیں ۔ و - اس کے سوراخ کو ریٹ پر رکھ کر چوتھے لگائیں ۔ ب - دونوں پتربیوں کو ایک دوسرے سے ملکر ریٹ باہر نکالیں ۔</p>
	<p>13۔ ہتموری سے ریٹ کو آہستہ آہستہ کوٹ کر اس کے سر کو پھیلانیں ۔ و - ریٹ دونوں پتربیوں کے سوراخ میں پھنس کر ذرا موٹا ہو جانے والا جس سے دونوں پتربیاں باسم اس طرح بل جائیں گی کہ خود بخود نہیں کھل سکیں گی بلکہ باقاعدہ کی ہلکی جنبش سے ہر کم سکیں گی ۔</p>
	<p>14۔ ریٹ کے پھیلے ہونے سر کو ریٹ گرداں سے گول اور خوبصورت بنائیں ۔ و - ریٹ گرداں پر ہتموری کی چوتھے لگائیں ۔ یہی اندروفنی کیلیپر تیار ہے ۔</p>

احتیاطی تدابیر :

- 1 - پیانش کی درستگی کا خیال رکھیں۔
- 2 - گنی صاف اور سچا ہو اور جا پہنچنے والی سطح پر کسی قسم کی بُر وغیرہ نہ ہو۔
- 3 - بیتی سے پالش کرتے وقت بیتی اور کام کی سطح پر پاک کا استعمال کریں۔
- 4 - جسم اور ہاتھوں کی حرکت میں توازن قائم رکھیں۔

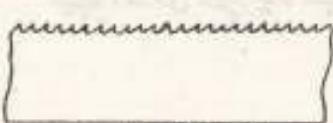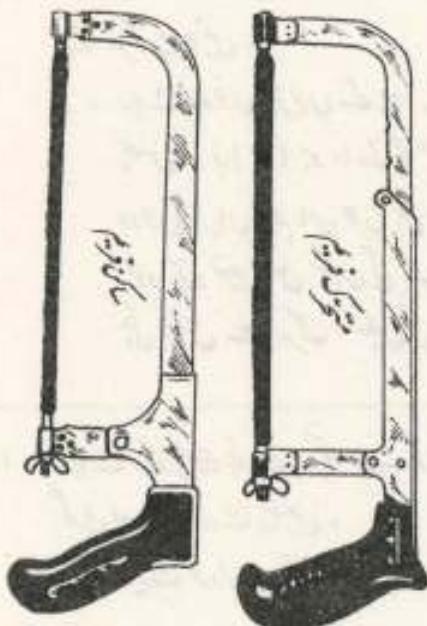آہنی آرمی کی اقسام اور استعمال



آہنی آرمی کا بیڈہ

آہنی آرمی نو (۱۱) شکل کے ایک فریم پر مشتمل ہوتی ہے جس میں مختلف دندانوں والا ایک بیڈہ لگایا جاتا ہے جس کو کام اور دھات کی نوعیت کے مطابق تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ آہنی آرمی کے یہے دو قسم کے فریم استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ساکن جس کا سائز کم و بیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا متحرک جس کا سائز کم و بیش کیا جا سکتا ہے اور اس پر مختلف لمبائی کے بیڈہ لگانے جا سکتے ہیں۔

پلیڈ :

آہنی آرمی کے فولادی بیڈہ چونکہ دھات کا ٹھنڈے کے یہے استعمال کیے جاتے ہیں اس یہے ان کو توی فولاد سے بنایا جاتا ہے اور ان کو حرارتی عمل سے سخت کیا جاتا ہے۔ بیڈہ دو قسم کے ملتے ہیں۔ ایک جس پر دندانے صرف ایک طرف ہوتے ہیں۔ یہ گھری اور زیادہ موٹائی والی اشیا کو کامنے کیلئے استعمال کیا

جاتا ہے جب کہ دونوں طرف دندانوں والا بلید کم گھری اور کم قطر کی اشیا کو کاشنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام استعمال کے لیے یہ بلید درج ذیل مختلف لمباںیوں میں وسیع ہیں۔

200 ملی میٹر، 250 ملی میٹر 300 ملی میٹر اور زیادہ تر 300 ملی میٹر لمبائی کا بلید استعمال ہوتا ہے۔ عام کام کے لیے کم مومنی اور پاپ کاشنے کے لیے الگ الگ بلید ملتے ہیں۔

بلید کے دندانے :

کاشنے کے عمل کے دوران بلید کو آسانی اور یقین کسی رکاوٹ کے پختہ رہنے کے لیے اس کے دندانوں کو دونوں طرف ادھر اور موڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح دندانے بلید کی مومنی سے زیادہ چوری ہجری بناتے ہیں اور دھات کاشنے کے عمل کے دوران پختنے سے محفوظ رہتے ہیں اور بلید آسانی سے حرکت کر سکتا ہے۔

آہنی آری سے کاشنے کا عمل :

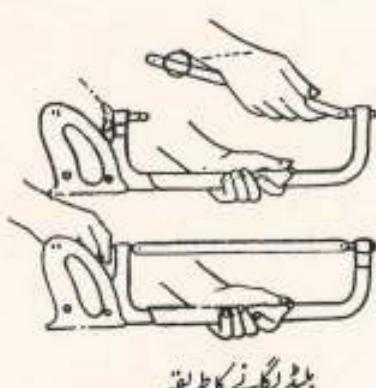
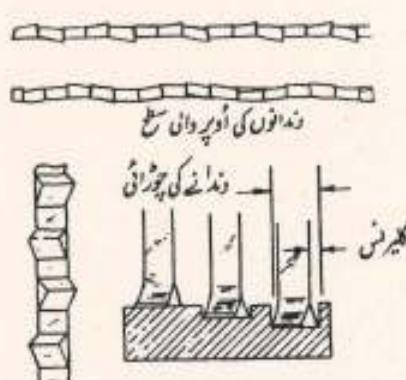
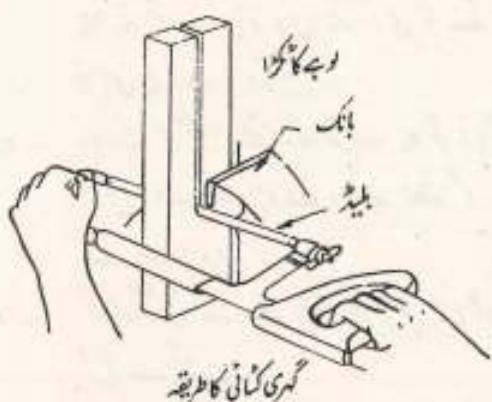
آہنی آری سے کاشنے کے لیے درج ذیل طریقہ اختیار کریں۔

1۔ دھات کی مومنی اور قسم کے لحاظ سے درست بلید کا انتخاب کریں۔

2۔ بلید کو فریم میں مضبوطی سے گیئیں۔

3۔ دھات کے ٹکڑے کو بانک میں پکوئیں۔


4۔ کٹانی شروع کرنے کے لیے رہنمائی لگائیں اور آہنی آری کو پیچے کی طرف چلانیں۔




5 - اب آری کو اس طرح چلانیں کر آگے کی طرف
چلاتے ہوئے دباؤ دیں تاکہ آری کاٹے۔
واپسی پر زور نہ رکھاں۔

6 - دھات کا مکدا کٹنے کے قریب ہو تو دباؤ کم
کر دیں اور اگ ہونے والے حصے کو ہاتھ
سے سہارا دیں۔

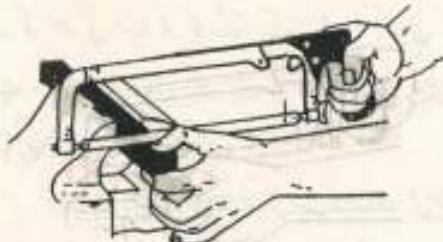
7 - گھری کٹانی کے لیے بیڈ کو فریم میں عمودی
ڑُخ سے پکڑیں۔



کٹانی کے لیے رہنمائشان لگانا

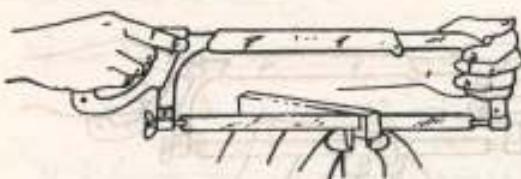

آہنی آری سے وہا کامنا

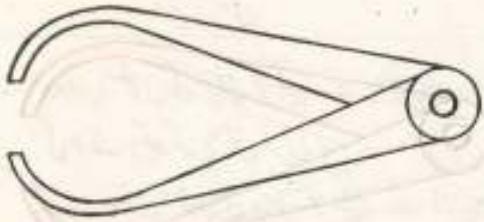

- 6 - بیرونی کیلپر




مقصد : بیرونی کیلپر بنانے کے دوران دھات کاری کا ہر طالب علم درج ذیل ہنرمندیاں استعمال کرے گا:
پیمائش کی درستگی، نشان اندازی کی مہارت، آہنی آری سے کاشتے کا سلیقہ، ریتی کے استعمال میں ہنرمندی،
سوراخ بنانے میں مستعدی، ریٹ کی پیوٹگی اور ریگماں سے پاٹش کرنا۔





استعمال : بیرونی کیلپر دھات کی گول، چکر اور مستطیل اشکال کی پیمائش کے لیے معادن ہوتا ہے۔




خام اشیا : قوی فولاد کی نرم کی ہوٹی پتڑی 140 مم لمبی 25 مم چوڑی 3 مم ہوئی دو عدد۔
ریٹ 15 مم لمبی، کیل 10 مم لمبی 12 عدد، نکڑی کا ٹکوڑا 170 مم لمبا 30 مم چوڑا 15 مم ہوتا،
اور ریگماں۔




اوزار : فولادی پیمائش، قاسم، نگذاری پر کار، مرکزی مسنا، گنجیا، بانک، نشان انداز ہٹوئی، آہرن،
چپٹی ریتی، ریٹ گردان، ہتھوڑی، آہنی آری، بر سا 5 مم، بر ماشین۔


اشکال	ترتیب عمل
	1 - قوی فولاد کی نرم کی ہوٹی پتڑی کا 140 مم لمبا، 25 مم چوڑا اور 3 مم موٹا ٹکوڑا ہیں۔ 2 - ٹکوڑے کو آہرن پر رکھیں اور اسے ہتھوڑی سے سیدھا اور ہموار کریں۔
	2 - پتڑی کو لمبی حالت میں بانک میں پکوئیں۔ و - کنارے کو چپٹی ریتی سے رگڑ کر ہموار کریں اور گنجیا سے جانپھیں۔ ب - تیار شدہ سطح کے حوالے سے چڈائی والے پھلو کو ہموار کریں۔

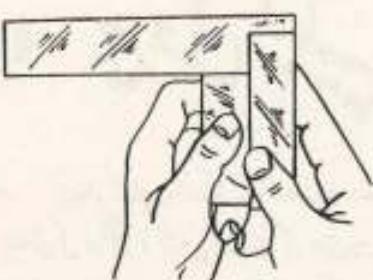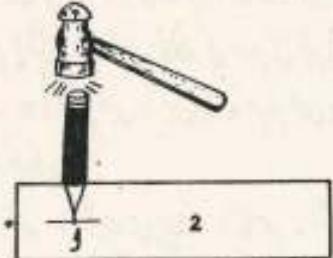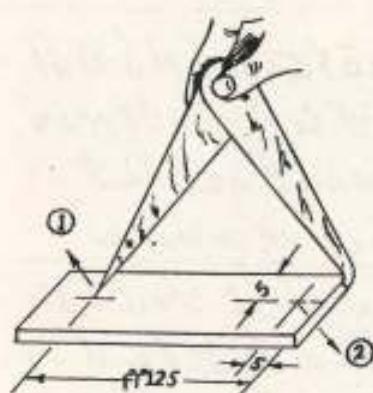اشکال	ترتیب عمل
	<p>۳ - دو ڈن سطحون کی سچانی کو گنجائی سے جانپیں اور روشنی کی طرف دیکھ کر پڑتاں کریں۔</p> <p>۴ - دو ڈن سطحون کی ڈرسٹی کو گنجائی کے ذریعے چیک کریں کہ وہ مسطع ہوں اور آپس میں زاویہ قائمہ بنائیں۔</p>
	<p>۵ - پتھری کے لمبے اور چوڑے ہموار کناروں سے ۱۲، ۱۲ مم کے فاصلے پر خطوط کھینپیں جو ایک دوسرے کو نقطہ و پر تقاطع کریں۔</p> <p>۶ - مرکزی نسبتے سے نقطہ و کو گمرا کریں۔</p> <p>ب - قاسم کو ۱۲ مم کھولیں اور نقطہ و مرکز سے ۱۲ مم نصف دائرہ لگائیں۔ اسی مرکز سے ۹ مم کا ایک اور نصف دائرہ لگائیں۔</p>
	<p>۷ - پتھری کے چھوٹے ہموار کنارے سے لمبائی کے رُخ ۱۲۵ مم کے فاصلے پر خط کھینپیں۔</p> <p>۸ - پتھری کے لمبے ہموار کنارے سے ۱۲۵ مم پر رکنے گئے خط کو ۱۰ مم کے فاصلے پر نقطہ ب پر تقاطع کریں۔</p> <p>ب - مرکزی نسبتے سے اس نشان کو گمرا کریں۔</p>

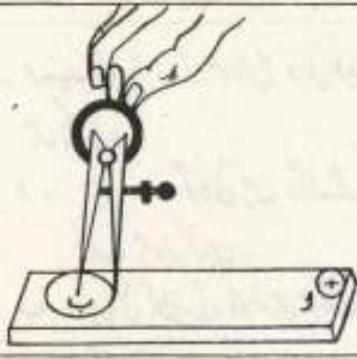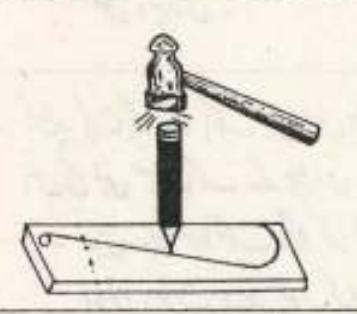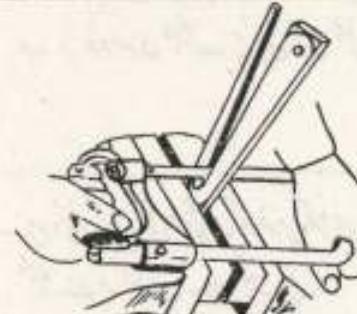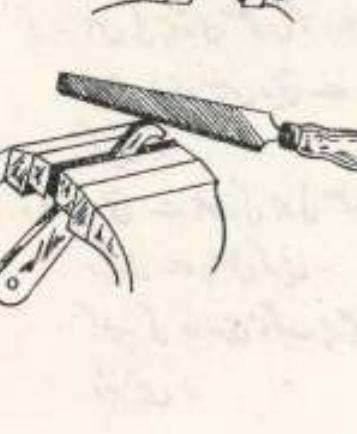اشکال	ترتیب عمل
	<p>۶- نقطہ ب مرکز سے ۱۰ مم نصف قطر کا دائرہ لگائیں۔ ۷- پتھری کو باہم میں پکڑیں۔ ۸- مرکزی نقطہ ب پر ۵ مم برے سے سوراخ کریں۔</p>
	<p>۹- نقطہ ب پر لگانے گئے دائرے کا مماس کھینچیں اور نقطہ د پر لگانے گئے نصف دائرے کے لے کنارے والے خطوط سے ملائیں۔ ۱۰- ان خطوط کو باریک ٹینے اور ہتھوڑی کی مدد سے پکا کریں۔</p>
	<p>۱۱- پتھری کو باہم میں پکڑیں۔ ۱۲- باریک ٹنبے کے ذریعے لگانے گئے تشنات کے ساتھ ساتھ آہنی آری سے کامیں۔ ۱۳- آہنی آری سے کامٹے ہوئے پتھری کا فالتو حصہ کاٹ کر آگ کر دیں۔</p>
	<p>۱۴- وہ کی پتھری کے کئے ہونے ملکے کو باہم میں اس طرح پکڑیں کہ اس کا باریک گول حصہ باہم کے جزوں سے اُپر ہو۔ ۱۵- پتھری کے کئے ہونے گول کنارے کو ریتی سے روکو کر ہمار کریں اور شکل کے مطابق گولانی میں لائیں۔ ۱۶- بیرونی کیلیپر کی دوسری ٹانگ بھی اسی عمل کو دُہراتے ہوئے مکمل کریں۔</p>

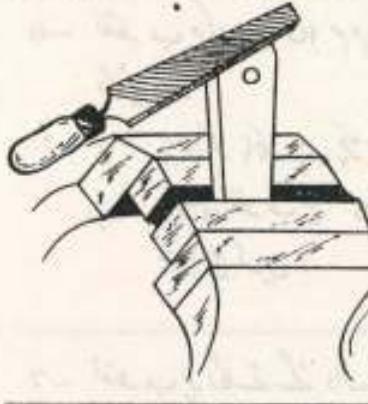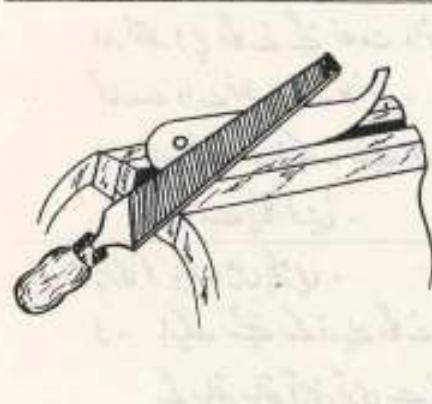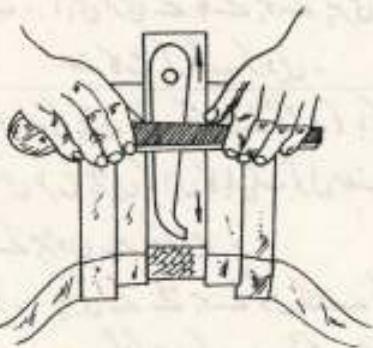اشکال	ترتیب عمل
	<p>۱۰ - وہے کی پتھری کو سوراخ والی طرف سے بانک میں پکڑیں ۔</p> <p>و - ریتی سے گولائی میں رگڑتے ہونے خط تک ہموار کریں ۔</p> <p>ب - بیرونی کیلپر کی دوسری ٹانگ پر بھی یہی عمل دُہرانیں ۔</p>
	<p>۱۱ - کیلپر کی ٹانگ کو بانک میں اس طرح پکڑیں کہ اس کی لمبی سطح بانک کے جیڑوں سے اوپر ہو۔</p> <p>و - ریتی سے خط تک رگڑ کر لمبی سطح کو دونوں طرف سے ہموار کریں ۔</p> <p>ب - دوسری ٹانگ پر بھی یہی عمل دُہرانیں ۔</p>
	<p>۱۲ - بیرونی کیلپر کی ٹانگ کو زم لکڑی کے مطلوبہ عکڑے پر کیلوں سے جگڑ دیں ۔</p> <p>و - اس کی چوڑی سطحوں کو دونوں طرف سے باری باری نفیس ریتی سے ہموار اور پالش کریں ۔</p> <p>ب - ریتی سے ہموار کی ہوتی سطحوں کو باری باری ریگمال سے پالش کریں ۔</p> <p>کیلپر کی دوسری ٹانگ پر بھی یہی اقدامات دُہرانیں ۔</p>

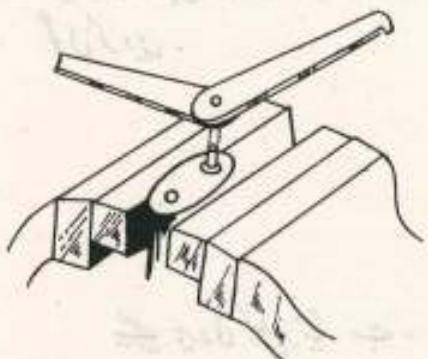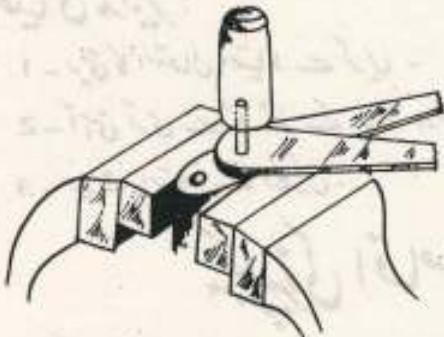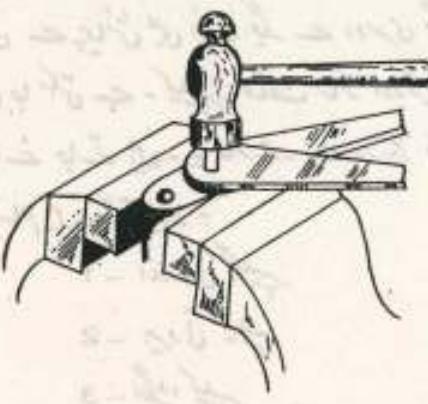اشکال	ترتیب عمل
	<p>13 - کلیپر کی دوفون مانگوں کو جوڑنے کے لیے ریوٹ گرداں کو اٹا کر کے ہاتھ میں پڑیں۔</p> <p>و - کلیپر کی دوفون مانگوں میں ریوٹ گردار کر شکل کے مطابق ریوٹ گرداں پر رکھیں۔</p> <p>ب - ریوٹ کی لمبائی زیادہ ہو تو کاٹ کر درست کریں۔</p>
	<p>14 - دوسرا ریوٹ گرداں لیں۔</p> <p>و - اس کا سوراخ ریوٹ پر رکھ کر چوتھے لگائیں تاکہ ریوٹ کلیپر کی مانگوں کے ساتھ صحیح طور پر بیٹھ جائے۔</p> <p>ب - ریوٹ کی درستی چک کریں۔</p>
	<p>15 - ہتھوڑی کی مدد سے ریوٹ کے سر کو آہستہ آہستہ کوٹ کر پھیلاییں۔</p> <p>و - ہتھوڑی سے اُس وقت تک چوتھے لگائیں جب تک کہ ریوٹ کلیپر کے سوراخ میں معمولی سخت ہو جائے۔</p> <p>ب - دوفون مانگوں کو ہاتھ سے کھول کر رکھیں۔ اگر آسانی سے ہرک جائے تو ہتھوڑی کی مزید چوتھے لگائیں۔</p>

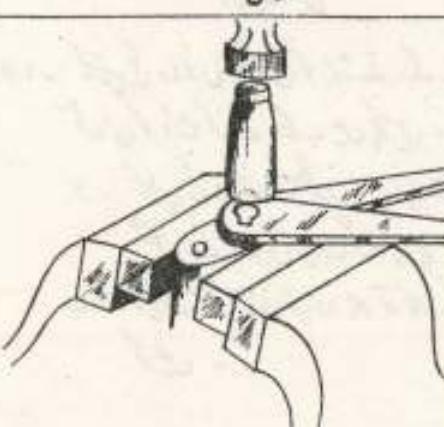
اشکال	ترتیب عمل
	<p>16۔ ریوٹ کے پسیے ہونے سر کو ریوٹ گردان سے گول کر دیں۔</p> <p>یہیں بیرونی کلپر تیار ہے۔</p>

اختیاڑی تدابیر:

- 1- ریتی کا استعمال اختیاڑ سے کریں۔
- 2- آہنی آری سے کائٹے کے لیے درست بلڈ استعمال کریں۔
- 3- ریوٹ اختیاڑ سے لگائیں۔

کلپر کی اقسام اور استعمال

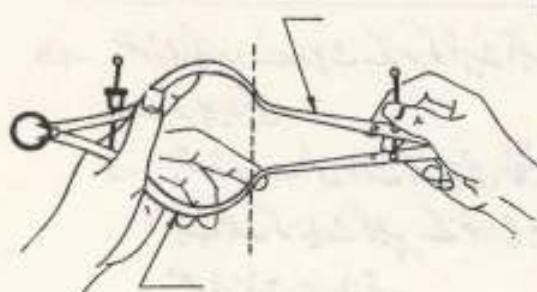کلپر ایک ایسا اوزار ہے جس سے چیزوں کی لمبائی، موٹائی یا اندرونی و بیرونی قطر معلوم کرتے ہیں۔ ان سے پیمائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاسکتی ہے۔ کلپر مختلف سائز اور فریزان میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ عام طور سے درج ذیل تین اقسام میں ملتے ہیں۔



- 1- اندرونی کلپر
- 2- بیرونی کلپر
- 3- لگڑا کلپر

اندرونی کلیپر :

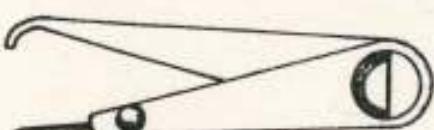
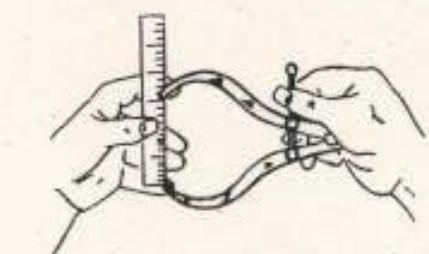
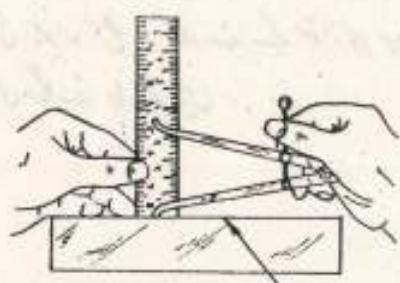
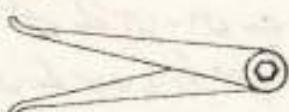
اندرونی کلیپر دو مانگوں والا ایک ایسا آہے ہے جس کی مانگیں باہر کی طرف مڑی ہوتی ہیں۔ اس سے کسی سوراخ یا اندرونی سطح کا قطر معلوم کیا جاتا ہے۔ اسے دو سطحوں کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کی پیمائش یعنی کے بعد اس کی دونوں مانگوں کے درمیانی فاصلہ کی پیمائش پیمائے ہے معلوم کی جاتی ہے۔ اس کا سائز مانگوں کی لمبائی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

بیرونی کلیپر :


بیرونی کلیپر ایک آہ ہوتا ہے جس کی دو مانگیں اندر کی طرف نہ ہوتی ہیں۔ اس سے گول چیزوں کا قطر معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے کسی چیز کی موٹائی یا چورائی بھی معلوم کی جاسکتی ہے جو اس کی مانگوں کے درمیانی فاصلے کی زیادہ سے زیادہ پیمائش سے حاصل کی جاتی ہے۔ کلیپر سے تین پیمائش حاصل کرنے کے لیے کافی مشق اور حمارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ استعمال کرتے وقت کلیپر پر دباؤ نہ دیا جائے اور اُس کے وزن پر حرکت دی جائے جتنی اس کی حرکت آسان محسوس ہوگی اُتنی ہی پیمائش درست ہوگی۔

لنگڑا کلیپر :

اس کلیپر کی ایک مانگ قاسم کی طرح سیدھی اور نوک دار ہوتی ہے جب کہ دوسری مانگ بیرونی کلیپر



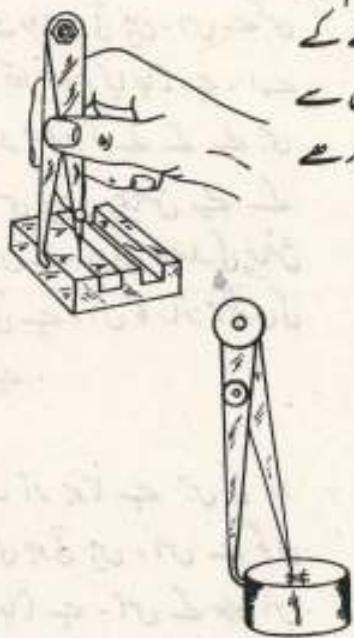کی طرح اندر کی طرف مُردی ہوتی ہے اور اسی نسبت سے اسے نگداں کیلیپر کہتے ہیں۔ اس سے عام طور سے گول سلاخوں کے برسوں پر مرکز معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے دھات کی ہموار سطح پر کنارے کے متوازی سیدھے خطوط بھی لگانے جاتے ہیں۔





7 - سائیکل کے تالے کا فریم




مقصد : اس منصوبے کی تکمیل سے دھات کاری کا ہر طالب علم درج ذیل ہنزہ مندیاں استعمال کرے گا۔ پیمائش میں خود اعتمادی، کامنے میں نفاست، موڑنے میں تیزی، جوڑ لگانے میں صفائی، گولانی میں خوبصورت۔




استعمال : سائیکل کو غیر متعلقہ افراد کے استعمال سے بچانے کے لیے چھٹے پینے کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔

خام اشیا : نرم ووہے کی سلاخ 6 مم مولیٰ 270 مم لمبی، روپٹ، رینگ، ریگماں، نرم ووہے کی چادر 24 گنج مولیٰ 160 مم مربع اور 155 مم مربع، پرنگ 6 مم \times 45 مم، قلعی۔


اوزار : فولادی پیمائش، چیپی ریتی، آہنی آری، ہتھوڑی، بانک، نہانی، چوبی، ہتھوڑا، برما، برما مشین، مرکزی نہانی، کتیرا، قاسم اور قاوید۔

اشکال	ترتیب عمل
	<p>1 - نرم ووہے کی چادر کا 24 گنج مولیٰ اور 155 مم مربع مکروہ ہیں۔</p> <p>د - دو رکھینے کر مرکز "م" معلوم کریں۔</p> <p>ب - مرکزی نہانے سے مرکزی نشان کو ایک چوتھا نگاہ کر گھرا کریں۔</p> <p>ج - خط وہب کی طرف مرکز سے 34 مم کے فاصلے پر ایک خط ح خ رکھینیں۔</p>
	<p>2 - قاسم 75 مم نصف قطر پر کھویں۔</p> <p>د - نقطہ "م" مرکز سے 75 مم نصف قطر کا دائرہ رکھائیں۔</p> <p>ب - اسی مرکز سے 75 مم نصف قطر کا دائرہ رکھائیں۔</p>

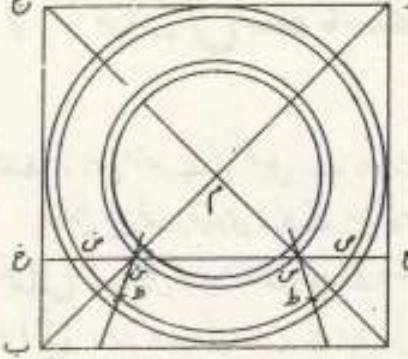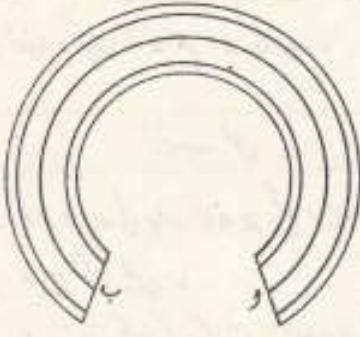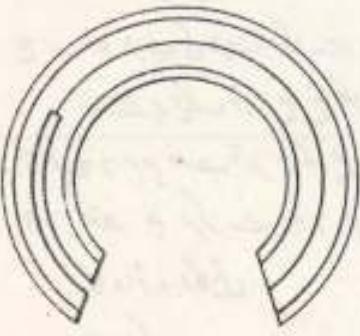اشکال	ترتیب عمل
	<p>ج - نقطہ م ہی سے 45 اور 40 مم نصف قطر کے دو دائرے اور رکھیں۔</p>
	<p>د - 70 مم اور 45 مم نصف قطر کے دائرے خط جخ کو بالترتیب نقاط صن اور سش پر قطع کریں گے۔</p>
	<p>ر - نقاط صن اور صن کو مرکزیان کر صن س اور صن کی دوڑی پر 70 مم نصف قطر کے دائرے کو نقاط ط اور ط پر قطع کریں۔</p>
	<p>س - نقاط صن ط اور ش خدا کو طلبیں</p>
	<p>۳ - کیرے کی مدد سے یہودی دائرے کی لائی پر چادر کے ٹکڑے کو کاٹیں۔</p>
	<p>و - نقاط ہدس اور خط ش کو ملانے والے خطوط کو اندر یہودی دائرے تک کاٹیں۔</p>
	<p>ب - اندر یہودی دائرے کو نقطہ س سے ش تک کیرے سے کاٹیں۔</p>
	<p>ج - کاٹنے گئے چادر کے ٹکڑے کو نہائی پر رکھ کر کڑی کے ہتھوڑے سے درست کریں۔</p>
	<p>د - و ب مرکزی لائی رکھیں۔</p>
	<p>۴ - مرکزی خط و ب پر نقطہ ب کی طرف سے 90 مم کا نشان رکھیں۔</p>
	<p>و - مرکزی خط و ب پر 343 مم کے فاصلے پر دونوں طرف نشان رکھیں۔</p>
	<p>ب - مرکزی خط و ب سے 343 مم کے</p>

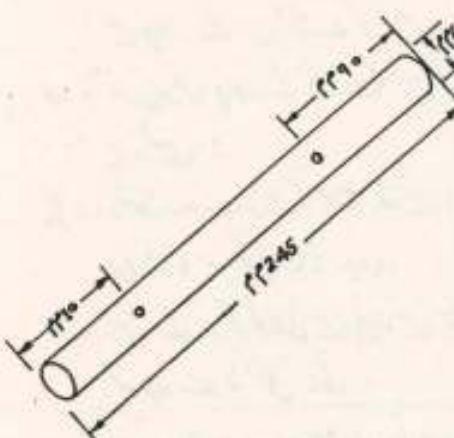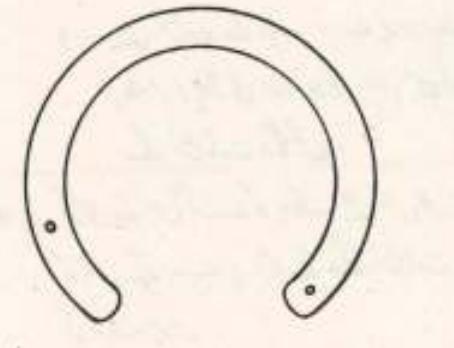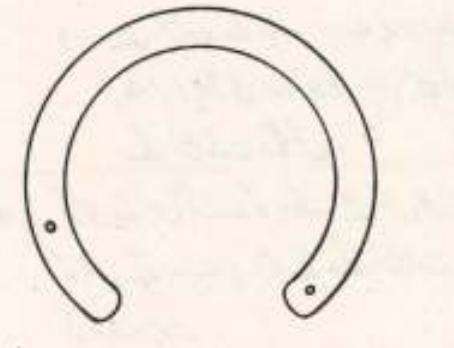اشکال	ترتیب عمل
	<p>فاسٹے پر دونوں طرف 90 مم کے فاسٹے پر خطوط لکھیں۔</p> <p>ج - کتیرے سے 90 مم کے فاسٹے تک 3:3 مم کے خطوط لکھیں۔</p> <p>د - کتیرے سے کاٹ کر چادر کے اس بکڑے کو الگ کر دیں۔</p>
	<p>5 - اب 6 مم موٹا اور 245 مم لمباریے کا لٹا دیں۔</p> <p>6 - اس کے دونوں بہروں کو ریتی سے صاف کریں۔</p> <p>ب - اس کے ایک سرے پر 10 مم اور دوسرے سرے پر 90 مم کے فاسٹے پر نشان لگائیں۔</p> <p>ج - دونوں نشانوں کو مرکزی نہنے سے گہرا کریں۔</p> <p>د - دونوں نشانوں پر 3 مم کے بستے سے سوراخ کریں۔</p>
	<p>6 - نرم دھوکی سلاخ کو نہائی کے گول حصے پر رکھیں۔</p> <p>و - ہتھوڑے سے سریے کو گولاٹی دیں۔</p> <p>ب - سریے کی گولاٹی شکل اور عمل نمبر ۴ کے تخت بنائے گئے چادر کے بکڑے کے مرکزی خط کے مطابق جا پنھیں۔</p> <p>ج - سریے کو عمل نمبر ۶ کی شکل کے درمیان میں رکھیں۔ اگر گولاٹی درمیانی خط کے بالکل اپر</p>

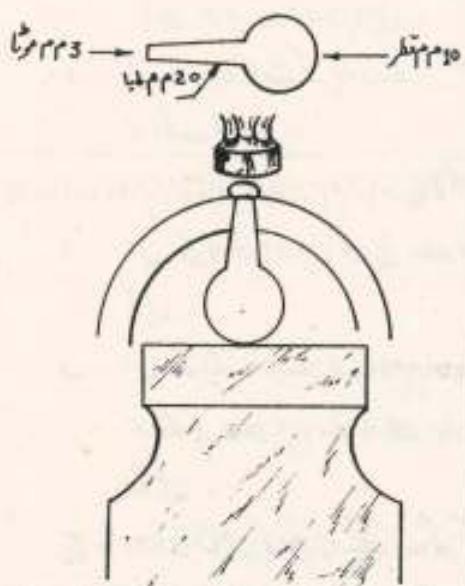یکاں اور درست ہے تو ٹھیک۔ ورنہ اس کے مطابق کریں۔



7 - 16 گینچ موٹی چادر کا 20 مم لمبا اور 10 مم چوڑا مکروہ میں اور اس کو سامنے دی گئی شکل کے مطابق کاہیں۔

و - 90 مم کے فاصلے پر کچے گئے سریے کے سوراخ میں چادر کے اس مکروہ کو ڈالیں۔

ب - سریے میں چادر کے مکروہ کو ڈال کر نہائی پر رکھیں۔

ج - ہتھوڑے سے گوٹ کر جبکہ بھائیں (جیسے ریوٹ کا سر بھایا جاتا ہے)۔

د - اس کے سر کو گولانی میں پھیلانیں تاکہ یہ سریے سے نکل سکے۔



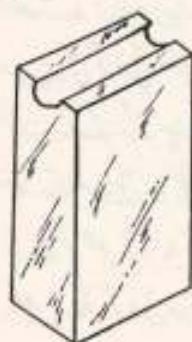
8 - اب 10 مم موٹا 25 مم چوڑا اور 100 مم لمبا سخت مکروہ کا ایک مکروہ میں۔

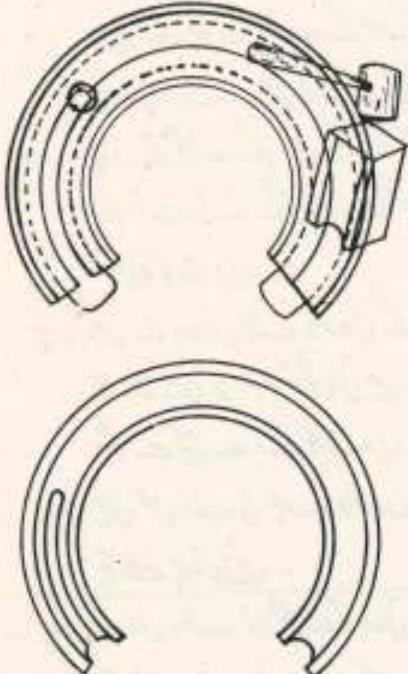
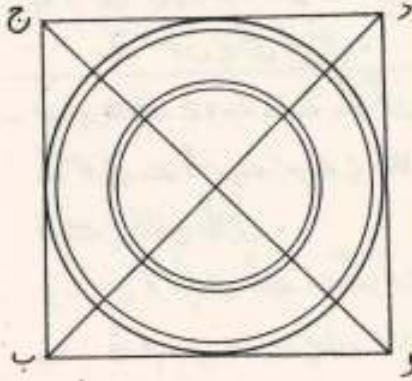
و - اس مکروہ کے ایک سرے پر دریان میں 25 مم چوڑی اور 25 مم لمبی گول مجری کے نشانات لگائیں۔



ج - مکروہ کے اس مکروہ کو باہک میں اس طرح پکڑیں کہ اس کے ہر سے پر لگائے گئے نشانات اور پر کی طرف ہوں۔


د - گول بیتی سے مکروہ کے مکروہ کو رکوئیں۔

ب - مکروہ کے مکروہ کو گولانی تک رکوکر 8 مم گھری گول مجری بنائیں۔



اشکال	ترتیب عمل
	<p>۱۰- اب عمل نمبر ۶ کے تحت بنائے گئے سریے کے گول مکڑے کو عمل نمبر ۹ کے تحت بنائے گئے چادر کے گول مکڑے کے درمیان میں رکھیں۔</p> <p>د- دونوں ایک دوسرے پر اس طرح رکھیں کہ سرپا بیچے ہو اور چادر کا مکڑا اپر ہو (چادر کے مکڑے کے عین درمیان میں)</p> <p>ب- عمل نمبر ۹ کے تحت بنائے گئے لکڑی کے مکڑے کو چادر کے مکڑے پر اس طرح رکھیں کہ اس کی گول بھری چادر کے بیچے رکھے گئے سریے کے عین اپر ہو۔</p> <p>ج- لکڑی کے مکڑے پر چوبی ہاتھوڑے سے چوتھا لگائیں تاکہ چادر کا مکڑا سریے پر لکڑی کے مکڑے کی بھری کے مطابق شکل اختیار کر لے۔</p>
	<p>۱۱- زم لوہے کی چادر کا ۱۶۰ مم مریع مکڑا لیں۔</p> <p>د- دتر کھینچ کر مرکزم معصوم کریں۔</p> <p>ب- مرکزم کو مرکڑی سنبھے سے گھرا کریں۔</p> <p>ج- قاسم سے ۷۸ مم اور ۷۵ مم نصف قطر کے دائے لگائیں۔</p> <p>د- مرکزم سے ہی ۴۰ مم اور ۳۷ مم نصف قطر کے دو چھوٹے دائے لگائیں۔</p>

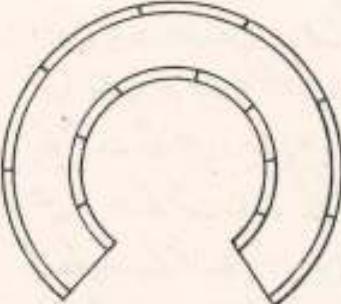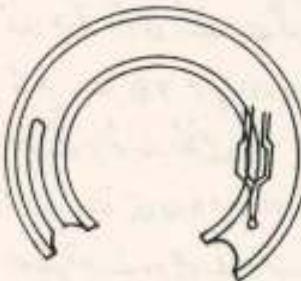اشکال	ترتیب عمل
	<p>12 - گول منہ والے کتیرے سے یہودی دائرے کی لان کے اوپر چادر کے مگرے کو گولاں میں کائیں۔ و - سب سے چھوٹے دائرے کے خط کے مطابق اندر ورنی طرف سے بھی گولاں میں کائیں۔ ب - چادر کے مگرے کے اس دائیں کو نمبر 3 کے تحت بنانے لگئے چادر کے مگرے کے مطابق کاٹ دیں۔ ج - اس کے دونوں پرے دائروں کے درمیانی ناصلے یعنی 3 م م کو گولاں میں سے کئی بندگی سے کتیرے سے کاٹ دیں۔ د - یہی عمل اندر ورنی چھوٹے دائروں کے درمیان ناصلے پر ڈھراہیں۔</p>
	<p>13 - چادر کے اس دائیں نامگرے کو نہماں پر رکھیں۔ و - ہتھوڑی سے یہودی دائروں کے درمیان کاٹنے گئے حصوں کو 90 درجے پر موڑیں۔ ب - یہی عمل چھوٹے دائروں کے درمیان کاٹنے گئے حصوں پر بھی ڈھراہیں۔</p>
	<p>14 - اب نمبر 10 اور 12 کے بنانے گئے گول سنتے کے، جہری سے ڈوسرے سرے پر 10 م م کے ناصلے پر نشان لگائیں۔ و - اس کو مرکزی ٹینپے سے گرا کریں۔ ب - 3 م م پرے سے یہاں سوراخ بنائیں۔</p>

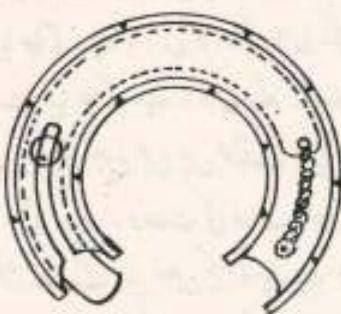استعمال	ترتیب عمل
	<p>15 - چادر کے دونوں مگڑوں کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رکھیں کہ ان کے درمیان میں نمبر 6 کے تخت بنایا گیا سریے کا گول مگڑا ہو۔</p> <p>ا - نمبر 10 کے تخت بنانے گئے مگڑے کے سوراخ میں 3 میل مونتاںار لگائیں۔</p> <p>ب - اس تار اور سریے کے برسے کے سوراخ میں پہنچنگ ڈال دیں۔</p> <p>ج - اب چادر کے دونوں مگڑوں کو 3 میل مونٹار سے جڑ دیں۔</p>
	<p>16 - چادر کے مگڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہائی پر رکھیں۔</p> <p>ا - میں نمبر 12 کے بنانے گئے چادر کے مگڑے کے 90 درجے پر موڑے گئے حصوں کو میں نمبر 10 کے مکمل کیے گئے حصے پر دوہرا کر کے موڑ دیں۔</p> <p>ب - ان دونوں کی مزید ایک تہ موڑ کر جوڑ کر پہنچتے کریں۔</p> <p>ج - جوڑ کو مزید پہنچنے کے لیے ان پر قادیے کی مدد سے قلعی کامانکہ لگائیں۔ یہ سائیکل کے تانے کا فریم تیار ہے۔</p>

احتیاطی تدابیر:

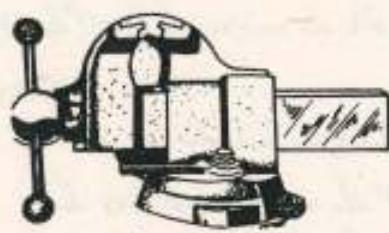
1 - چادر کی گولائیاں کامنے کے لیے گول منہ والا کیسا استعمال کریں۔

- 2 - سریہ کے ہڑوں پر سوراخ اختیاڑ سے کریں ۔
 3 - تابے کے فریم کی تمام پیمائشیں اختیاڑ سے درست ہیں ۔

بانکوں کی اقسام اور استعمال

دھات کاری میں بہت سے کام بانک میں پکڑ کر ہی کیے جاتے ہیں کیونکہ کسی چیز پر مضبوط گرفت رکھنے بغیر کام کرنا مشکل ہے ۔ کام کی نویت اور بکھر یا بھاری ہونے کے پیش نظر مختلف قسم کی بانکیں استعمال کی جاتی ہیں ۔ مضبوط گرفت کے بغیر ان پر کام کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے ۔ لہذا دھات کاری کے لیے بانک ایک انتہائی اہم صفت رکھتی ہے ۔ درکشہ پ میں مختلف کاموں کے لیے اس کی نویت کار کے اعتبار سے مختلف قسم اور شکل کے بانک استعمال کیے جاتے ہیں ۔ ان کی تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے ۔


1 - میزی بانک :



میزی بانک

اس بانک کو کابلوں کی مدد سے میز کے کنارے پر کش دیا جاتا ہے ۔ اس کا سائز اس کے جڑوں کی چوڑائی سے لیا جاتا ہے ۔ اس کے جڑے سخت وہی سے بنے ہوتے ہیں جن میں مختلف اشیا کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے ۔ دھات کی صاف اور ہموار سطح کو حفاظتی مکڑے کے بغیر نہیں پکڑنا چاہیے ورنہ وہی کی صاف اور ہموار سطح پر اس کے سخت جڑوں کے نشانات پڑ جائیں گے ۔ اس بانک کے جڑے خراب ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں تو انہیں تبدیل بھی کیا جاسکتا ہے ۔ ہمچوڑی اگر استعمال کرنی ہو تو ہمیشہ ساکن جڑے کی طرف کی جائے ۔

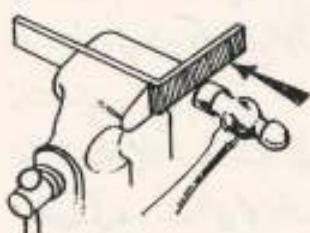2 - لنگڑا بانک :



میزی بانک کا استعمال

یہ بانک بھاری کاموں میں استعمال ہوتا ہے

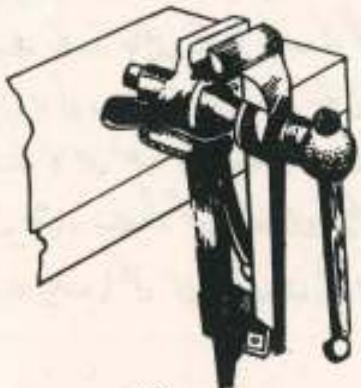
جس کا زیادہ تر استعمال وہار خانے میں کیا جاتا ہے اس بانک کو بھی میز کے ایک طرف کس دیا جاتا ہے جو خاص اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے ۔ اس بانک کی ایک ناگہنی لمبی ہوتی ہے جس میں وہ کے بڑے چکروں کو گرم کر کے پکڑا جاتا ہے اور ہتھوڑے کی مدد سے کوٹ کر مٹلوپہ شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے ۔ اس بانک کے بڑے بھی سخت لوہے سے بننے جاتے ہیں جب کہ باقی حصہ دیگر وہے کا بننا ہوا ہوتا ہے ۔ یہ بانک چھوٹی درکشاف میں بہت کم استعمال ہوتا ہے ۔

3 - دستی بانک :


یہ بانک چھوٹی چیزوں کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو ہاتھ میں آسانی سے پکڑ کر کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تالے میں چابی لگانے والے کارگر عام طور پر اسی بانک کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ چھوٹی اشیا پکڑ کر بیتی سے رکھنے کے لیے اس بانک کو بہترین سمجھا جاتا ہے ۔

4 - سی شکنجه :


اس کی شکل انگریزی کے حرف سی (c) کی طرح ہوتی ہے ۔ اسی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے ۔ یہ بانک مختلف سائزوں میں دستیاب ہے اور عام طور سے ایسی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کو بالائی سطح کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا مقصود ہو یا دو چکروں کو ایک جگہ پاندھ کر ان کے پہلو کو درست کرنا ہو ۔ اس بانک کو استعمال کرتے



نگلا بانک

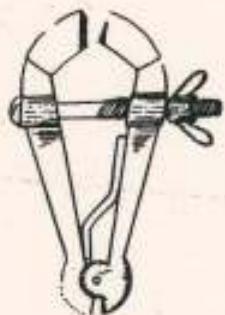


دستی بانک

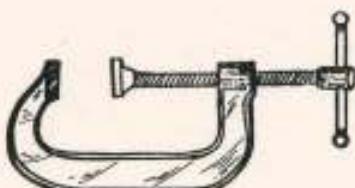


سی شکنجه

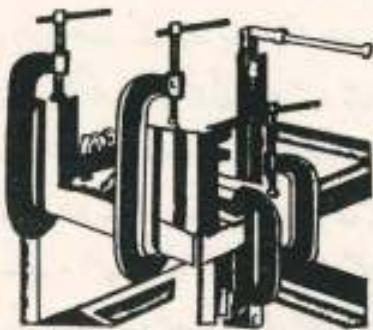وقت یہ اختیاط رکھنا لازم ہے کہ اس کا منہ اور
بیچ ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہوں۔ اگر یہ
ٹیز سے رکانے جائیں گے تو بانک کی گرفت مضبوط
نہیں ہو گی۔ اس کے علاوہ اس کے بیچ کے ٹوٹ
جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کام کی نویت یا سائز
کے اعتبار سے اگر کسی بانک میں نہ پکڑا جاسکتا ہو تو
اُسے ایک یا کئی سی شکنون میں پکڑا جاتا ہے۔



سی شکنے کا استعمال

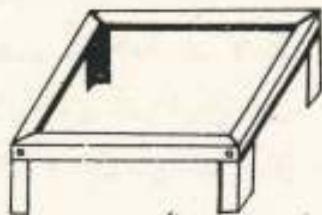پیڑھی



مقصد : پیڑھی بنانے سے ہر طالب علم کو درج ذیل تجربہ حاصل ہو گا۔





پیمائش کے نہز کا استعمال ، کاشنے میں نفاست ، موڑنے میں صفائی ، سوراخ کرنے میں تیزی ، ریتی کے کام میں صفائی ، روٹ لگانے میں پھر قی ، رنگ کرنے میں نکھار۔




استعمال : ہماری تہذیبی اور روایتی معاشرت میں پیڑھی نشت کا ایک جزو ہے۔



خام اشیا : ایگل آرن 1200 مم لمبی 25 مم چوڑی 3 مم موٹی ، روٹ ، رنگ ، برش ، ایگل آرن 52 مم لمبی 25 مم چوڑی 3 مم موٹی ، ریگمال اور تاروں والا برش۔

اوزار : فولادی پیمانہ ، ریتی ، نشان انداز سوئی ، آہنی آری ، ہتھوڑی ، بانک ، چینی ، آہن ، 3 مم برماء ، برمائیں ، مرکنی سنبنا ، روٹ گران۔

اشکال	ترتیب عمل
	1 - ایگل آرن کا 1200 مم لمبا 25 مم چوڑا اور 3 مم موٹا کروائیں۔
	2 - اس کے ایک سرے سے 300، 300 کے فاصلے پر نشانات لگائیں۔
	3 - ان تمام نشانات پر شکل کے مطابق 45، 45 درجے کے زاویے پر دونوں طرف خطوط لگائیں۔
	4 - ایگل آرن کو بانک میں اس طرح پکوئیں کہ لگائے گئے نشانات واضح نظر آئیں۔

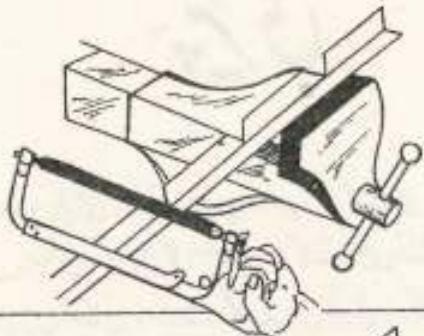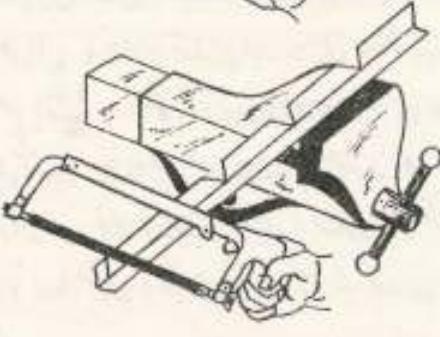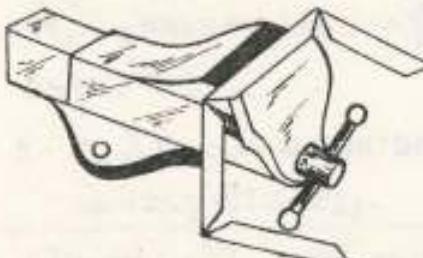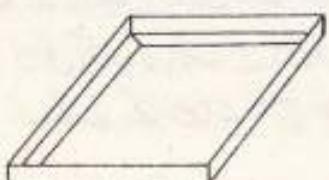اشکال	ترتیب عمل
	<p>۳ - ایگل آرن پر لگانے کے خطوط سے کاٹنے کے لیے آہنی آری کو لانہ کے بالکل اور رکھیں۔</p> <p>۴ - ان تمام خطوط کو آہنی آری سے باری باری کاٹیں ۔</p>
	<p>۴ - ایگل آرن کے دونوں بہروں پر ۴۵ درجے زاویے پر خطوط رکھیں ۔</p> <p>۵ - ایگل آرن کو بانک میں پکڑیں ۔</p> <p>ب - آہنی آری کی مدد سے دونوں بہروں پر لگائے گئے خطوط سے کاٹیں ۔</p>
 	<p>۵ - ایگل آرن کو بانک میں اس طرح پکڑیں کہ وی (۷) شکل میں کامنا ہوا حصہ بانک کے جہزوں کے اور ہو اور اسے آسانی سے موڑا جاسکے۔</p> <p>۶ - ایگل آرن کو وی (۷) کٹ سے ۹۰ درجے زاویے پر موڑیں ۔</p> <p>ب - وی (۷) شکل میں کاتے گئے تمام حصتوں پر یہی عمل فہرائیں ۔</p> <p>ج - اس طرح ۹۰ درجے زاویے پر موڑنے سے ایگل آرن ایک چرخکھٹے کی شکل اختیار کر لے گا ۔</p>

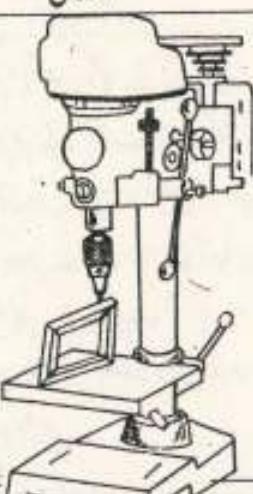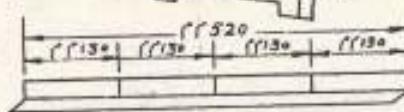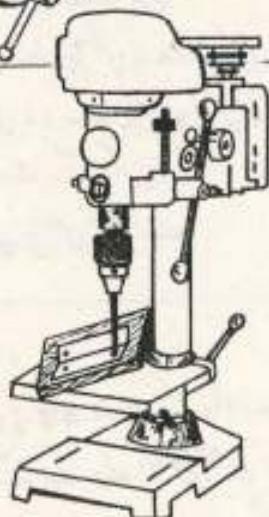اشکال	ترتیب عمل
	<p>۶ - چوکٹے کے چاروں کونوں پر سروں سے 12*12 مم کے فاصلے پر دونوں طرف نشانات لگائیں۔ و - ان نشانات کو مرکزی سنبھے سے گھرا کریں۔ ب - ان نشانات پر 3 مم کے برسے سے سوراخ کریں۔ نوٹ : سوراخ کرتے وقت چوکٹے کو مضبوط سے پکڑیں۔</p>
	<p>۷ - اب اینگل آرن کا 520 مم لمبا 25 مم چوڑا اور 3 مم مٹانگڑا لیں۔ و - اس چوکٹے پر ایک برسے سے 130*130 مم کے فاصلے پر تین نشانات لگائیں۔ ب - اینگل آرن کو باند میں پکڑیں۔ ج - نشان زدہ حصوں پر آہنی آری سے اینگل آرن کو چار برابر حصوں میں کاٹیں۔</p>
	<p>۸ - اینگل آرن کے 130 مم لمبے کاٹے گئے مکروہ پر ایک برسے پر 12*12 مم کے فاصلے پر دونوں طرف نشانات لگائیں۔ و - مرکزی سنبھے کی مدد سے ان نشانات کو گھرا کریں۔ ب - 3 مم کے برسے سے ان نشانات پر سوراخ کریں۔ نوٹ : یہی عمل اینگل آرن کے 130 مم لمبے باقی تین مکروہوں پر بھی دوہرائیں۔</p>

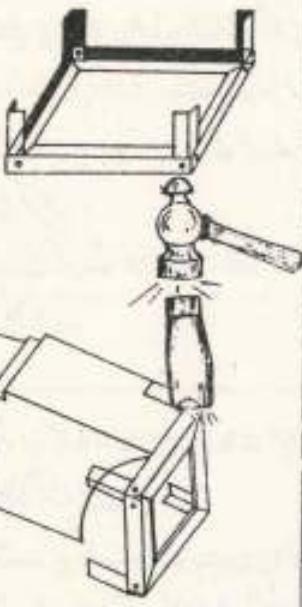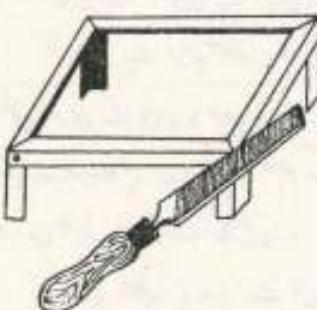اشکال	ترتیب عمل
8 	<p>۹ - اب چوکٹے کو مانگیں لگانے کے لیے بنائے گئے ۱۳۰ مم لمبے مکڑے کو چوکٹے کے ایک کونے کے ساتھ اس طرح رکھیں کہ دوفوں کے سوراخ ایک دوسرے کے سامنے آجائیں۔</p> <p>۱۰ - ان سوراخوں میں ریوٹ ڈایں۔</p> <p>ب - آہرن پر رکھ کر ہتھوڑی کی مدد سے ریوٹ جڑ دیں۔</p> <p>ج - ریوٹ گروان کی مدد سے ریوٹ کا سرگول کریں۔</p> <p>نوٹ: اسی عمل کو دہراتے ہوئے ۱۳۰ مم لمبے دوسرے مکڑے بھی چوکٹے کے ساتھ ریوٹ کی مدد سے جڑ دیں۔</p>
	<p>۱۰ - ریتی کی مدد سے پیڑھی کی مانگوں اور چوکٹے کے تیز کنارے رکڑ کر صاف کریں۔</p> <p>و - ریگماں سے پیڑھی کو صاف کریں۔</p> <p>ب - برش کی مدد سے پیڑھی پر اپنی پند کا خوبصورت رنگ کریں۔</p> <p>یعنی پیڑھی تیار ہے</p>

احتیاطی تدابیر:

- ۱ - اینگل آزن پر ۴۵ درجے کے زاویے احتیاط سے درست بنائیں۔
- ۲ - زاویے کاٹنے کے لیے اینگل آزن کو بانک میں مضبوطی سے پکڑیں۔
- ۳ - آہنی آری کو زاویے پر احتیاط سے استعمال کریں۔

- 4۔ پڑھی چوکنا بنانے کے لیے 90 درجے کے زاویے پر احتیاط سے موڑیں ۔
 5۔ سوراخ کا مغل کرتے وقت چوکنے کو ہاتھ یا ہاتک میں مضبوطی سے پکڑیں ۔

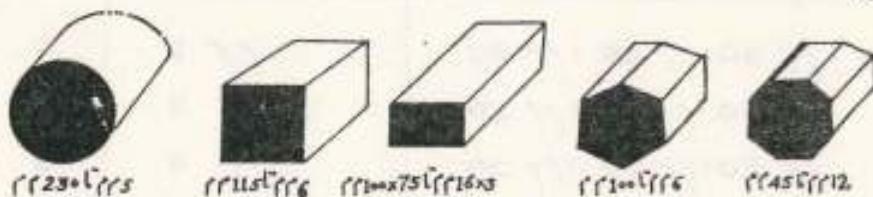
لوہے کی اقسام

لوہے اور فولاد کی بہت سی بازاری شکلیں ہیں جن کا شمار بھی مُشكِل ہے، لیکن عام استعمال میں آنے والی چند اقسام کا ذکر کیا جانے لگا جن سے آپ کا واسطہ سکول، گھر بار، معاشرتی زندگی کے کسی بھی شعبہ میں پڑ سکتا ہے ۔

لوہے کا استعمال معاشرتی زندگی کا ایک اہم جزو ہے جو کہ جن سے زندگی میں مختلف اشیا بنائی جاتی ہیں۔ نرم لوہا درج ذیل آئندہ اشکال میں دستیاب ہے۔ شکل چادریں، پیشیں، سریا، انگل آرن، آئن، آئن، چین، آئن آرن، پٹی وغیرہ ۔

1۔ سریا :


سریا نرم لوہے کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسم ہے۔ سریا مختلف موٹائی میں دستیاب ہے اور ضرورت کے مطابق ہر سائز میں خریدا جاسکتا ہے۔ سائز کے علاوہ یہ مختلف اشکال میں بھی ملتا ہے۔ اس کی مختلف اشکال ذیل میں دکھائی گئی ہیں۔ جن موٹائیوں میں دستیاب ہے وہ بھی سائند درج ہیں ۔



سریا گھریلو استعمال کی مختلف اشیا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے کھڑکیاں، گرل اور دروازے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سریا کا بہت زیادہ استعمال لینٹر کے فریسے ہوتا ہے۔ عام استعمال ہونے والا سریا 3 مم سے 50 مم کی موٹائی تک ہوتا ہے لیکن گول سریا خاص طور سے موٹائی کے لحاظ سے 3 مم سے 230 مم تک دستیاب ہے۔ نرم سریا کوئی اور میز بنانے کے

یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

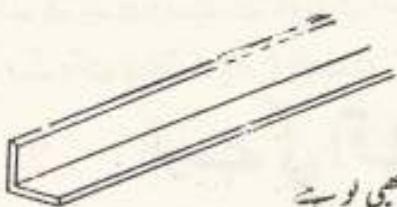2- اینگل آئرن :



سریے کی طرح اینگل آئرن کا شمار بھی لو ہے

کی بہت زیادہ استعمال ہونے والی اقسام میں ہوتا ہے۔ اینگل آئرن موٹانی اور چڑھانی کے لحاظ سے مختلف سائزوں میں دستیاب ہے اور ضرورت کے مطابق ہر سائز میں خریدا جا سکتا ہے۔ ذیل میں گوشوارے کے ذریعے اینگل آئرن کے عام استعمال ہونے والے سائز ظاہر کیے گئے ہیں۔ اینگل آئرن درج ذیل کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

1- دروازوں کی چوکھت اور روشنдан

2- گھر بیوں کی گرپل

3- چارپائیوں کے فریم

4- پتوں کے جھوٹے

5- فریچ، کولر اور اڑکنڈیشز کے شینڈ


گوشوارہ

نمبر شمار	اینگل آئرن کی موٹانی	اینگل آئرن کی چڑھانی
1	۳ م م	۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۰ م م
2	۵ م م	۲۵، ۴۰، ۵۰ م م
3	۶ م م	۳۰، ۴۰، ۵۰ م م
4	۸ م م	۴۰، ۵۰، ۶۲ م م

اینگل آئرن خصوصی مقاصد کے لیے درج بالا سائزوں کے ملاوہ بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔


3- ٹی آئرن :

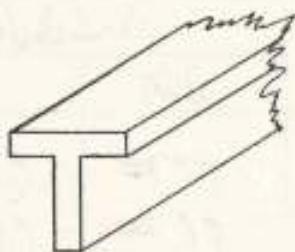لو ہے کی یہ شکل عام طور سے گھروں میں پھٹ وغیرہ کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے۔




اس کی شکل چونکہ انگریزی کے حرف 'T' کی طرح ہوتی ہے اسی نسبت سے اس کا نام بھی تی آئرن ہی رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مختلف موٹانی اور چوڑائی میں دستیاب ہے اور حسب ضرورت مارکیٹ سے خریدا جاسکتا ہے۔

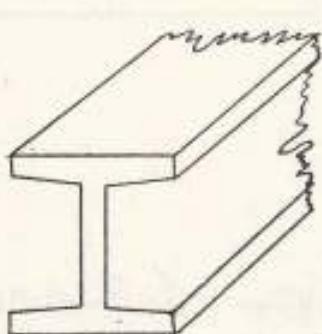4 - گارڈر:



وہ سے مختلف سائز میں گارڈر تیار کے جاتے ہیں جو عمارتیں بنانے، پُل بنانے اور ورکشاپ کے چھت بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی فیکٹریاں اور برف خانے بھی گارڈر استعمال کرتے ہیں۔ وہ کب بڑی فیکٹریوں میں شہد بھی گارڈر کے سہارے ہی کھڑے کیے جاتے ہیں۔ گارڈر موٹانی اور چوڑائی کے لحاظ سے مختلف پیمائشوں میں دستیاب ہیں۔

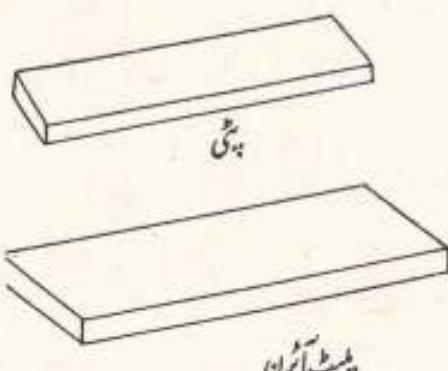5- پلیٹ آئرن اور پیٹی بھی وہ کی بازاری شکیں ہیں جو ضرورت کے مطابق مختلف موٹانی اور چوڑائی میں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ان کی تفضیل آپ ساتویں جماعت کے سبق نمبر 8 میں پڑھ چکے ہیں۔ ان سے گھر میو استعمال کی مختلف اشیا مثلاً برتن رکھنے کا شیلف، کتابوں کا شیلف اور فرنچر کی سیٹیں وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ آج کل ان کو سب سے زیادہ مکانات کے لیے کھڑکیوں کی گریں اور رینکن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کی پڑیاں آگے دیے ہوئے سائز میں دستیاب ہیں:



پیٹی آئرن

پلیٹ آئرن کے سائز	
چوڑائی	موٹائی
۲۳ ۵۰	۲۳ ۶
۲۳ ۶۲	۲۳ ۹
۲۳ ۷۵	۲۳ ۱۲
۲۳ ۹۰	۲۳ ۱۸
۲۳ ۱۰۰	۲۳ ۲۵

پلیٹ آئرن ۶ مم تا ۲۵ مم تک کی تمام موٹائیوں میں
۲۳ مم تا ۱۰۰ مم تک کی تمام چوڑائیوں میں دستیاب ہے۔

دھات کی پٹی کے سائز	
چوڑائی	موٹائی
۲۳ ۱۲	۲۳ ۳
۲۳ ۲۰	۲۳ ۳
۲۳ ۲۵	۲۳ ۳
۲۳ ۴۰	۲۳ ۵

پٹی اور پلیٹ آئرن کی مناسب پہچان کے لیے یہ معلوم کرتا ضروری ہے کہ پٹی کی زیادہ سے زیادہ
موٹائی ۵ مم تک ہوتی ہے جب کہ اس سے زیادہ موٹے دھات کے ٹکڑے کو پلیٹ آئرن کہا جاتا ہے
ان کی چوڑائی اُپر دیے گئے گوشوارہ کے مطابق ہوتی ہے۔ پلیٹ آئرن کی تمام چوڑائیاں ہر موٹائی میں
مطابق ہیں مثلاً ۶ مم موٹی پلیٹ آئرن ۵۰ تا ۱۰۰ مم تک کے تمام سائزوں میں دستیاب ہے۔

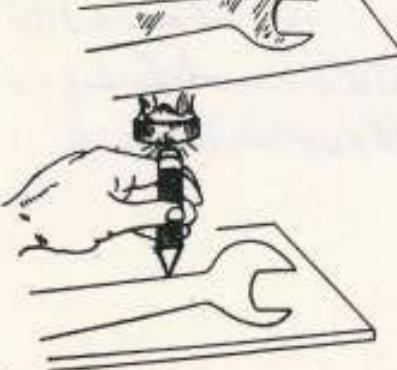
۹ - پاتا پ



مقصد : پاتا بنانے کے لیے دعات کاری کا ہر طالب علم درج ذیل مدارتوں کو بروئے کار لانے گا۔ پیمائش کا تجربہ، لے آؤٹ بنانے کی سمجھ، ڈرائیگ منتقل کرنے کا عمل، چھینی سے کاشنے کی مشق، آہنی آری سے کاشنے کی مہارت، ریتی کے کام میں صفائی، ریگماں سے پاش کرنے کا عمل۔



استعمال : پاتا قابله اور نئٹ کرنے اور کھولنے کے لیے نازکیر ہے۔ چنانچہ ہر سائز کے کابله اور نئٹ کے لیے سائز کے مطابق پاتا لازمی ہوتا ہے۔ مشینوں پر کام کرنے والے کاربگر اور موڑیکنک اسے خاص طور سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کابله اور نئٹ کا سائز جدید ہے تو اس کے لیے جدا سائز کا ساکن پاتا لازمی ہے۔ اسے کابلوں کے سر اور نئٹ کے سائز کے مطابق بنایا جاتا ہے۔




خام اشیا : توی فولاد کی خام پتی $200 \text{ mm} \times 60 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ ، ریگماں، نکودی کا مکڑا $150 \text{ mm} \times 60 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$ ، پسل۔

اوزار : فولادی پیمائش، مرکزی سنبہ، ہتھوڑی، نشان انداز سُونی، بانک، آہرن، آہنی آری، چھینی، چپٹی ریتی، نیم گول ریتی، گول ریتی، ریتی برش۔

اشکال	ترتيب عمل
	۱ - سفید کاغذ کا ایک مکڑا لیں۔ ۲ - اس کا گند پیمائش کے مطابق پاتا یعنی چالی کی ڈرائیگ بنائ کاٹ لیں۔
	ب - گوند سے اس ڈرائیگ کو لوہے کے $200 \text{ mm} \times 60 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ مکڑے پر چیاں کر دیں۔
	ج - نشان انداز سنبہ اور ہتھوڑی کی مدد سے پاتے کی ڈرائیگ پر نشانات لگائیں۔

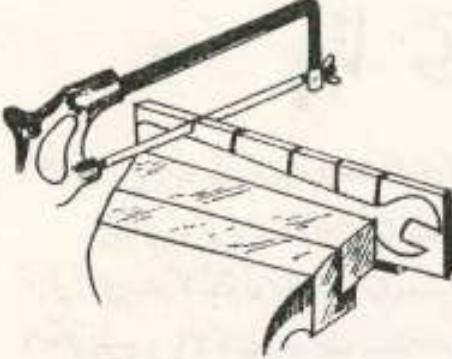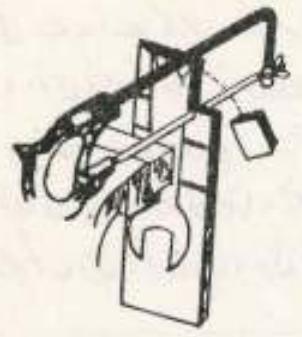اشکال	ترتیب عمل
	<p>۲ - وہے کے مکڑے کو بانک میں اس طرح پکڑیں کہ پانے کی پیمائش کے نشانات اور کی طرف واضح طور پر نظر آئیں ۔</p> <p>و - آہنی آری سے پیمائش کے خطوط تک تین یا چار جگہوں سے کاٹیں ۔</p> <p>ب - یہی عمل پانے کی دوسری طرف بھی دہرائیں ۔</p>
	<p>۳ - اب وہے کے مکڑے کو لمبائی کے رُخ بانک میں اس طرح پکڑیں کہ پانے کے خطوط بانک کے ایک طرف نظر آتے رہیں ۔</p> <p>و - آہنی آری سے لمبائی کے رُخ خطوط کے ساتھ ساتھ کاٹیں ۔</p> <p>ب - پانے کی لمبائی کے دوسرے رُخ یعنی دوسری طرف بھی یہی عمل دہرائیں ۔</p>
	<p>۴ - پانے کے منہ کے گرد زائد حصوں کو بھی آہنی آری کی مدد سے کاٹ دیں ۔</p> <p>و - پانے کے دوسرے منہ پر بھی یہی عمل دہراتے ہوئے زائد حصوں کو کاٹیں ۔</p>

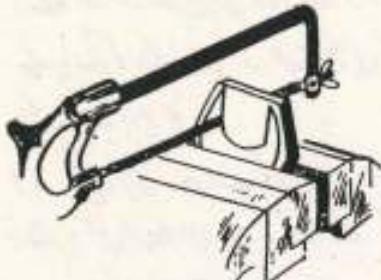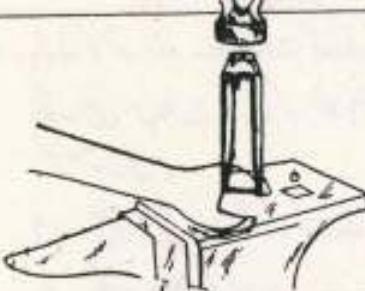اشکال	ترتیب عمل
	<p>۵ - پانے کو بانک میں اس طرح پکڑیں کہ اس کا منہ بانک کے اوپر نظر آئے۔</p> <p>ا - آہنی آرمی کی مدد سے اس کے منہ کے اندر خط کے ساتھ ساتھ دونوں طرف کاٹیں۔</p> <p>ب - اسی عمل کو دوبارتے ہوئے پانے کے دوسرے منہ کے اندر سے بھی کٹائی کریں۔</p>
	<p>۶ - لوہے کے ٹکوٹے کو آہن پر رکھیں۔</p> <p>ا - چھینی اور ہتھوڑی سے اس کے منہ کے اندر کے حصے کو کاٹ کر اٹک کریں۔</p> <p>ب - اسی عمل کو دوبارتے ہوئے اس کے دوسرے منہ کے اندر کے حصے کو بھی کاٹیں۔</p>
	<p>۷ - پانے کو بانک میں لمبائی کے رُخ پکڑیں۔</p> <p>ا - چپٹی ریتی کی مدد سے پہلے اس کے دریان والے حصے یعنی دستے کو رگڑ کر لائیں تک ہموار کریں۔</p> <p>ب - اسی عمل کو دوبارتے ہوئے اس کے دوسرے پہلو کو بھی رگڑ کر ہموار کریں۔</p>
	<p>۸ - پانے کے گول منہ کو بانک میں پکڑیں۔</p> <p>ا - ریتی سے رگڑ کر اس کے منہ کے پیر و نی حصے کو خط کے مطابق گولائی میں ہموار کریں۔</p> <p>ب - یہی عمل دوبارتے ہوئے پانے کے منہ کے دوسری طرف والے حصے کو بھی رگڑ کر ہموار کریں۔</p>

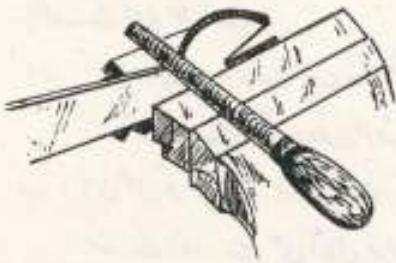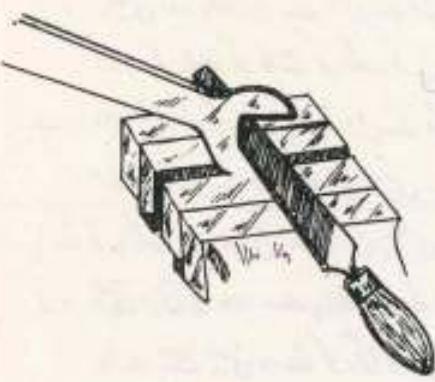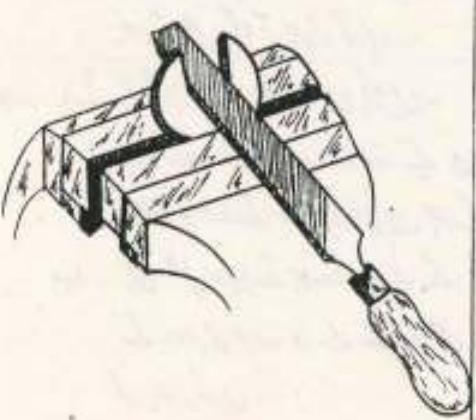اشکال	ترتیب عمل
	<p>۹۔ دستے اور مُند کے پیروں گول حصے کو رُگلنے کے لیے پانے کو بانک میں اس طرح پکوئیں کہ یہ حصہ بانک سے اوپر ہو۔</p> <p>۱۰۔ گول بریتی سے اسے گولانی میں لائیں۔</p> <p>نوت : عمل نمبر ۸ اور ۹ پانے کے دوسرے منہ کی طرف بھی دُھرائیں۔</p>
	<p>۱۰۔ پانے کا مُند اندر سے صاف کرنے کے لیے اسے بانک میں اس طرح پکوئیں کہ خط بانک کے جڑے کے متوازی ہو۔</p> <p>۱۱۔ چھٹی بریتی سے رُگو کر مُند کے اندر لائن تک صاف کریں۔</p> <p>ب۔ منہ کے اندر دوسری طرف والے حصے پر بھی یہی عمل دُھرائیں۔</p> <p>نوت : پانے کے دوسرے منہ پر بھی یہی عمل دُھرائیں۔</p>
	<p>۱۱۔ پانے کو بانک میں اس طرح پکوئیں کہ اس کا منہ اوپر کی طرف ہو۔</p> <p>۱۲۔ نیم گول بریتی کی مدد سے اس کے منہ کے نیچے والے حصے کو خط تک رُگو کر صاف اور ہموار کریں۔</p> <p>ب۔ یہی عمل پانے کے دوسرے منہ پر بھی دُھرائیں۔</p> <p>نوت : پانے کے مُند کا سائز چیک کریں اور اپنا کام اپنے اُستاد کو دکھائیں۔</p>

اشکال	ترتیب عمل
	<p>12- پانے کی سطون پر پالش کرنے کے لیے اس کو شکل کے مطابق بانک میں پکڑیں ۔</p> <p>و - ریگیال کو لکڑی کے ٹکڑے پر پہنچ کر پانے کو آگے تینچے کی طرف حرکت دیں ۔</p> <p>ب - پانے کی دوسری سطح بھی ریگیال سے اسی طرح رگڑتے ہوئے صاف کریں جب کہ دونوں سطین چمک جائیں ۔</p> <p>نوٹ : بانک کے سنت چڑوں کے اوپر میں کی چادر رکھیں تاکہ جہڑے کے نشانات پانے کی سطون پر نہ پڑیں ۔</p> <p>یہیں پانا تیار ہے ۔</p>

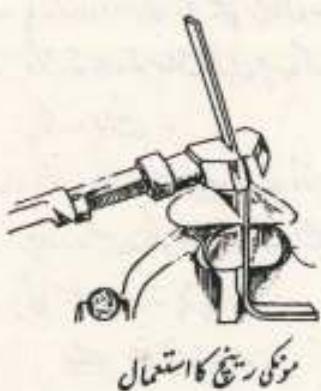
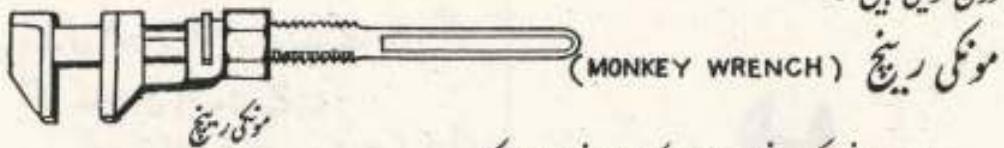
اصیاٹی تدابیر :

- 1 - بوہ کی آری سے کاشنے کے لیے آری کو پانے کے خلود سے باہر چلا دیں ۔
- 2 - پانے کے منہ کو نیچے کی طرف سے کاشنے کے لیے چھینی کا استعمال کریں ۔
- 3 - پانے کے منہ میں ریتی اس طرح چلانیں کہ منہ پہنچانش کے مطابق رہے ۔
- 4 - ریگیال سے پالش کرنے کے لیے اسے لکڑی کے ٹکڑے پر پہنچ کر پانے پر لمبائی کے رُخ چلا دیں ۔

چابیوں اور پانوں کی مختلف اقسام اور استعمال



چابیاں اور پانے دھات کاری میں استعمال ہونے والے کئی قسم کے نٹ، کابلے، ہیچ اور ساکٹ وغیرہ کئے اور کھولنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ۔ مشین چھوٹی ہو یا بڑی مختلف حصوں کو کیجا کر کے بنائی جاتی ہے اور ان مختلف حصوں کو مختلف قسم کے کابلے، ہیچ اور نٹ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ لہذا چابیاں اور پانے بھی ان ہی کے مطابق مختلف اقسام میں بنائے جاتے ہیں تاکہ حالات کے مطابق

ہر قم کے کابلے اور نٹ کو کھولا اور کسا جاسکے۔ عام استعمال میں آنے والی چند ایک چاہیاں اور پانے درج ذیل ہیں۔



اس رینچ کے دونوں چہزوں کا درمیانی فاصلہ ایک ذریعے کم و پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس رینچ کے ذریعے عام طور سے چوکور اور چھپہ پھونٹ اور قابلے کھولے اور کے جاتے ہیں۔ یہ رینچ چونکہ چوکور کا بلوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس لیے اس کے جہڑے دندانے دار نہیں ہوتے۔ اس رینچ کا ایک جگہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے جب کہ دوسرے جہڑے کو ایک نٹ کے گھمنے سے آگے پیچے کیا جاسکتا ہے۔ اس رینچ کے ذریعے کوئی نٹ کرنے کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ رینچ کو اس نٹ پر مضبوطی سے کس دین ورنہ ڈھیلا ہونے کی صورت میں پھسل کر نٹ کے کارے گول کر دے گا۔

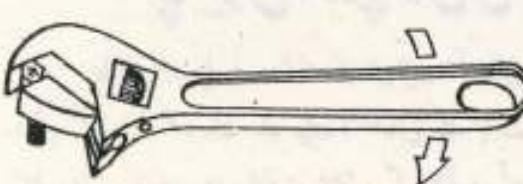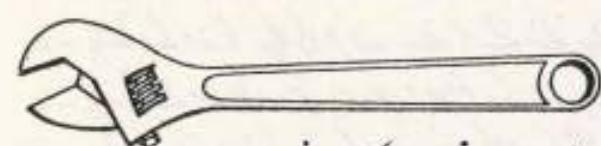
سکریور رینچ :




یہ رینچ کئی مختلف سائزوں اور شکلوں میں دستیاب ہے۔ عام طور پر ان کی لمبائی 200 مم اور 300 مم ہوتی ہے۔ اس رینچ کے ذریعے بھی مختلف سائز کے نٹ اور کابلے کھولے جاتے ہیں۔ یہ ایک عام استعمال ہونے والا مقبول عام رینچ ہے جسے دھات کاری کے علاوہ عام لوگ بھی اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس رینچ کا ٹنہ

سکریور رینچ سے نٹ کٹا


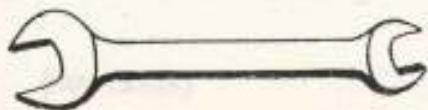
ایک پیچ کی مدد سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے لہذا
اسی نسبت سے اسے سکریو ریٹچ کہتے ہیں ۔



چابی یا پاتنا :

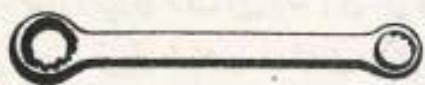

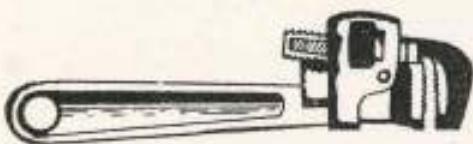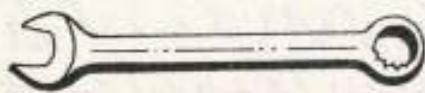
اس کے دونوں برسوں پر مختلف سائز کے منڈ
بنتے ہوتے ہیں ۔ اس کے منڈ کو کم یا زیادہ نہیں کیا
جا سکتا ۔ ہر چابی اسی سائز کا نٹ یا کابلا کھوئے یا
بند کرے گی جس کے لیے اُسے بنایا گیا ہے ۔ ہر چابی
کے دونوں برسوں پر اس کے منڈ کا سائز لکھا ہوتا ہے
تاکہ استعمال میں کسی قسم کی وقت پیش نہ آئے بلکہ
نٹ یا کابلے کے سائز کے مطابق چابی تلاش کرنے
میں آسانی رہے ۔



پائپ ریٹچ :

پائپ ریٹچ

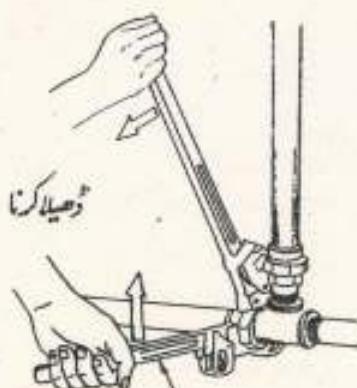تو ہے کی نایاں اور پائپ وغیرہ پکڑنے کے
لیے پائپ ریٹچ استعمال کیے جاتے ہیں ۔ ان کی
ساخت اگرچہ موکلی ریٹچ کی طرح ہوتی ہے لیکن ان
کے استعمال میں نایاں فرق ہے ۔ موکلی ریٹچ نایاں
اور پائپ پر استعمال نہیں کیا جا سکتا جب کہ پائپ
ریٹچ صرف نایاں اور پائپ کے کاموں ہی کے لیے
محضوس ہے ۔ نٹ اور کابلے کرنے میں اس کا استعمال
نقصان دہ ہوتا ہے ۔




پائپ ریٹچ کا استعمال

پائپ ریٹچ کے جزوں کا فاصلہ کم ویش کرنے
کے لیے ایک پیچ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے جزوں
کے اندر وہی طرف فدا نے بننے ہوتے ہیں جو گول پائپ

کو مغبوٹی سے پکڑ لیتے ہیں۔ پلبر اور نکلے گانے والے کارگر اس رینج کو خاص طور پر استعمال کرتے ہیں۔

الین کی (ALLEN KEY)

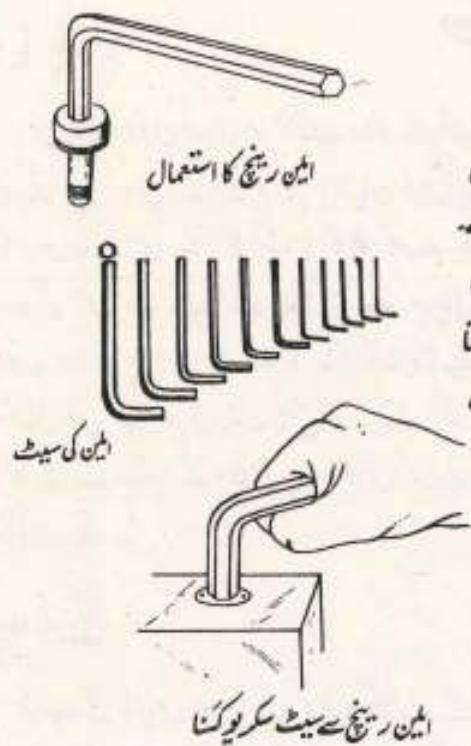یہ چابی انگریزی حرف الیں (L) کی شکل کی ہی ہوتی ہے۔ ان کو عام طور سے شافٹ اور پیپروں کے ہیچ کھولنے اور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا چھوٹا سرا ہیچ کے سوراخ میں ڈال کر اسے دوہیں یا بائیں گھمانے سے کہا یا ڈھیلا کیا جاسکتا ہے۔ ابجن مرمت کرنے والے کارگر اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔



۱۰۔ ٹوکہ



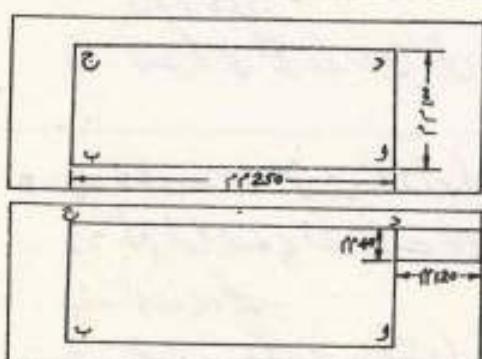
مقصد : ٹوکہ بنانے کے لیے دھات کاری کا ہر طالب علم درج ذیل مہارتون میں پنچلی حاصل کرے گا۔
پیمائش کرنے میں مہارت، آہنی آرمی سے کاشنے میں نفاست، فورجنگ کا عمل، ریتی سے رگڑنے میں
نفاست، سوراخ کرنے میں صفائی، روٹ نگانے میں نفاست۔

استعمال : ٹوکہ گوشت کاشنے اور مویشیوں کے لیے چارہ کاشنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بعض
اوقات اس سے درختوں کی چھینگائی کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ گھر میں قیمہ بنانے کے لیے بھی ٹوکہ ہی
استعمال کیا جاتا ہے۔

خام اثیا : قوی فولاد کی چادر 370 مم لمبی 100 مم چوڑی 5 مم مولی، روٹ 45 مم لمبی 5 مم
مولی 3 عدد، واشر 5 مم 6 عدد، گلوئی کا گلڈا 180 مم لمبا 40 مم چوڑا 40 مم مولنا، کونڈ اور
کونٹے کی بھٹی۔






اوزار، فولادی پیمائہ، نشان انداز سوتی، آہنی آرمی، چھینی، ہتھوڑا، بانک، آہن، چپٹی ریتی،
5 مم بربما، برماشین، مرکزی ٹنبا، ستنی، چوسا۔





اشکال






ترتیب عمل

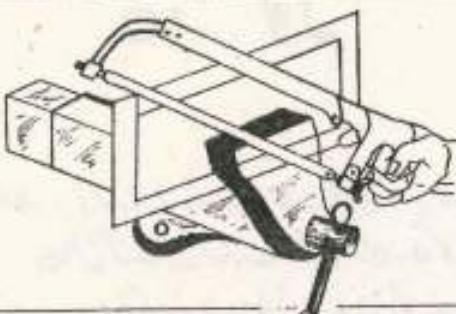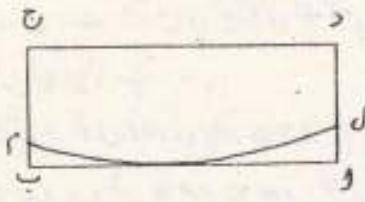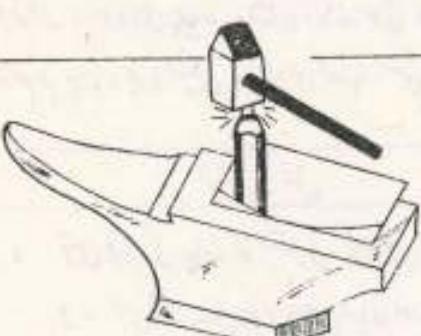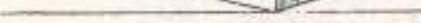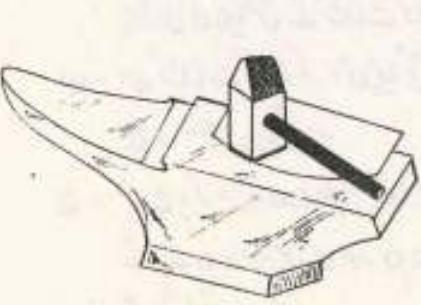- ۱ - قوی فولاد کی چادر کا مستطیل گلڈا لیں۔
- ۲ - اس گلڈا پر 370 مم لمبا اور 100 مم
چوڑا کی پیمائش کے نشانات لگائیں۔
- ب - ان نشانات کو ملا کر اسی پیمائش کی و ب
ج دستیبل بنائیں۔
- ج - خط ج د کو مزید 120 مم بڑھائیں اور دستے
کے لیے 40 مم چوڑی اور 120 مم لمبی
چھوٹی مستطیل بنائیں۔

اشکال	ترتیب عمل
	<p>2 - چادر کے مکڑے کو بانک میں پکڑیں۔ ۳ - آہنی آری سے لوہے کے مکڑے کو لگانے گئے خطوط سے کاٹیں۔ نوٹ : آہنی آری سے کاٹتے وقت احتیاط کریں اور ہاتھ کو لگانے سے بچائیں۔</p>
	<p>3 - لگانے گئے لوہے کے مستقیل مکڑے پر نقاڈ اور ب سے خط فاقد پر 20 مم اور ب ج پر 10 مم کے فاصلے پر نشانات رکائیں۔</p>
	<p>4 - ان دونوں نشانات کو آپس میں اس طرح طلبیں کہ نقاڈ م کو طانے والی قوسی خط و ب کو مرکز سے چھو کر گزدیں۔ ب - دست کے یہی چھوٹی مستقیل کوشکل کے مطابق بنائیں۔</p>
	<p>4 - چادر کے مکڑے کو آہرن پر رکھیں۔ ۵ - ہتھوڑے اور چینی کی مدد سے قوسی خط م کو کاٹیں۔ ب - دست کو بھی شکل کے مطابق کاٹیں۔</p>
	<p>5 - چادر کا قوس نما حصہ بھی میں رکھ کر گرم کریں۔ ۶ - گرم شرخ ہونے پر اسے بھی سے نکالیں۔ ب - آہرن پر رکھیں۔ ج - ہتھوڑے سے گول کارے کو کوٹ کر بدیک کریں۔ اس عمل کو کئی بار ڈھرانیں۔</p>

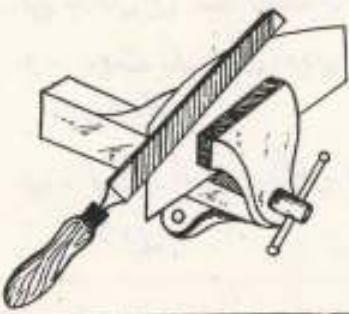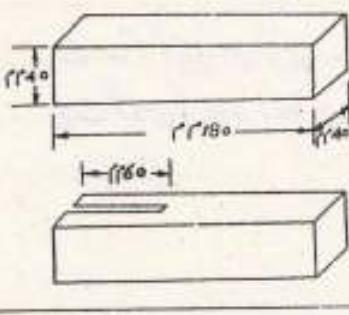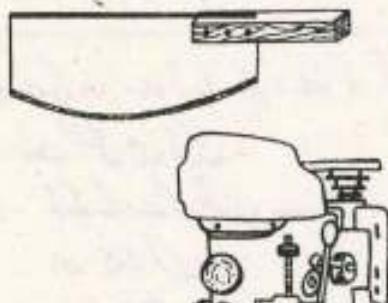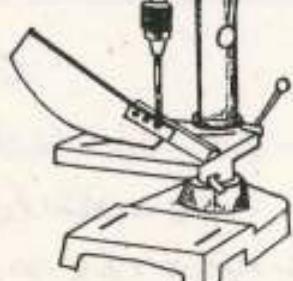اشکال	ترتیب عمل
	<p>۶۔ چادر کے مکڑے کو باندھ میں اس طرح پکڑیں کہ اس کا گول باریک کیا ہوا کنارا اور کی طرف ہو۔ ۷۔ اس گول کنارے کو بیتی سے رکھیں۔ ۸۔ اس کی دھار کی تیزی کو جانپیں۔ ۹۔ دستے کو بھی بیتی سے رکھ کر درست کریں۔</p>
	<p>۱۔ ٹوکے کے دستے کے لیے سخت لکڑی کا 180 مم مبا 40 مم چوڑا اور 40 مم موٹا مکڑا میں۔ ۲۔ لکڑی کے مکڑے کو برسے کی طرف سے مرکزی خط سے آری کے ذریعے کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کریں۔</p>
	<p>۳۔ ٹوکے کے دستے پر لکڑی کے دونوں مکڑوں کو اس طرح رکھیں کہ ٹوکے کا دستہ درمیان میں ہو۔ ۴۔ لکڑی کے مکڑوں پر 40 مم کے فاصلے پر تین نشانات لگائیں۔</p>
	<p>۵۔ لکڑی کے مکڑے پر لگائے گئے نشانات پر 5 مم کے بیتے سے سوراخ کریں۔ ۶۔ یہ سوراخ لکڑی اور چادر دونوں میں یکم ہونے چاہیں۔</p>

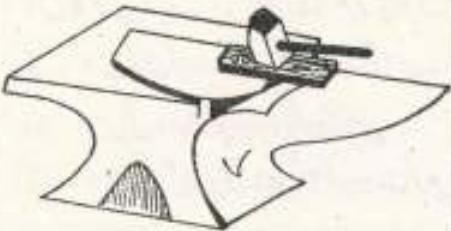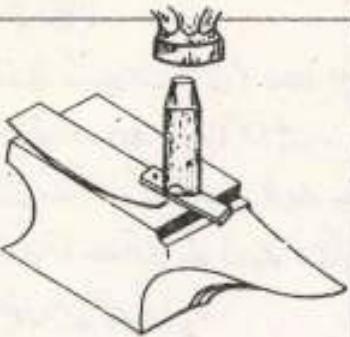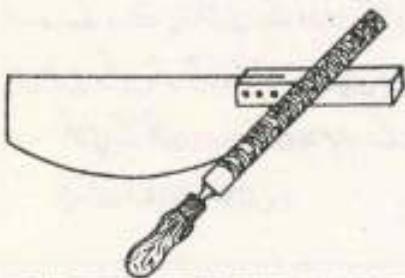اشکال	ترتیب عمل
	<p>10- ان سلانخوں میں سے ریوٹ گزاریں ۔ و - ریوٹ کے دوفون برسوں پر ایک ایک واشر رکھیں ۔ ب - ٹوکے کو آہن پر رکھیں اور ریوٹ جڑ دیں ۔</p>
	<p>11- ریوٹ کے سر کو گولانی میں لائیں ۔ و - ریوٹ گروان کی مدد سے ان کے سر کو درست کریں ۔</p>
	<p>12- چوپ سے کی مدد سے ٹوکے کے دستے کو رگڑ کر درست شکل میں لائیں ۔ و - ٹوکے کے دستے کو ریگیماں سے رگڑ کر صاف اور ہموار کریں ۔ لیے ٹوکر تیار ہے ۔</p>

احتیاطی تدابیر :

- 1 - فولادی مکڑے کو چینی اور ہتھوڑی سے کاٹتے وقت احتیاط کریں ۔
- 2 - آہنی آرمی کو احتیاط سے چلائیں ۔
- 3 - گرم بوہے کو ستر سے پکڑیں ۔
- 4 - ٹوکے کی دھار بناتے وقت احتیاط سے کام لیں ۔

فورجنگ

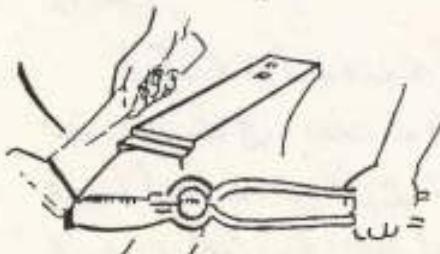
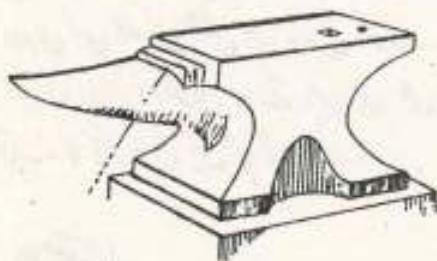
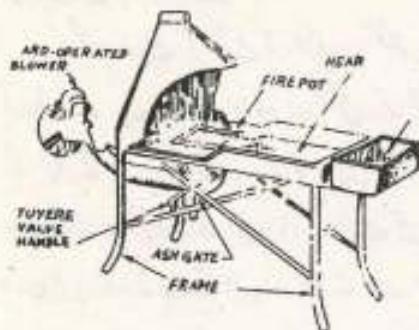
دھات کے گرم مکڑے کو ہتھوڑے سے کوٹ کر کسی خاص شکل میں تبدیل کرنے کے عمل کو فورجنگ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت پرانا ہے۔ آج کل تو اس مقصد کے لیے مشینوں کا استعمال عام ہو رہا ہے۔ تاہم آج بھی دستی ہتھوڑے کے کام کو بہت ابھیت حاصل ہے۔ اگرچہ کوتائی کا زیادہ کام لو ہے اور فولاد ہی پر ہوتا ہے لیکن پیش، تابنا، کافنی اور ایلو مینیم پر بھی فورجنگ کا عمل کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے زیورات کی تیاری تو فورجنگ کے عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ فورجنگ کے عمل سے دھات کے ریشنے اپنے ہو جاتے ہیں اور ٹوٹنے نہیں پاتے۔ اگر ٹھنڈا کوٹا جائے یا موڑا جائے تو اس کے اندر ورنی ریشنے تباہ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔

فورجنگ بھٹی :

فورجنگ کے لیے دھات کو گرم کرنے کے لیے بھٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بھٹی کو گرم کرنے کے لیے گیس، تیل یا کونک استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کونے کی بھٹی کا استعمال عام ہے۔ جدید قسم کی بھٹی کے استعمال سے کام میں صفائی اور گرمی میں باقاعدگی رہتی ہے۔ اس قسم کی جدید بھٹی سامنے کی شکل میں دکھانی گئی ہے۔


فورجنگ آہرن :

فورجنگ کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے آہرن پر رکھ کر کوٹا جاتا ہے اور اس کو مختلف شکلوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ آہرن دیگی لو ہے سے بنی ہوتی ہے اور کئی مختلف سائز اور وزن میں دستیاب ہے۔ اس کے اوپر گرم لو ہے کو رکھ کر ہتھوڑے کی مدد سے کوٹا جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق مختلف شکلوں میں




تبدیل کیا جاتا ہے -
فورجنگ سُنی :

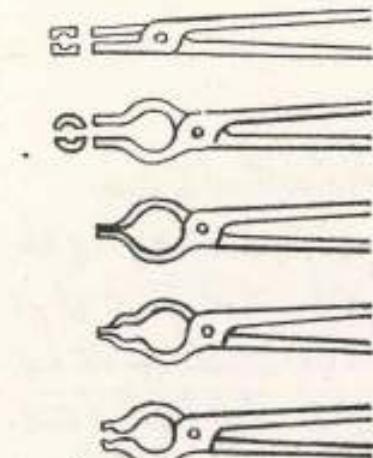فورجنگ کے کام میں مختلف سائز اور شکل کی سُنی استعمال ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے گرم ووبے کو بھی سے پکڑ کر آہرن پر رکھا جاتا ہے اور ہتھوڑے کی مدد سے کوٹ کر کام مکمل کیا جاتا ہے۔



مختلف شکل اور سائز کی سُنیاں

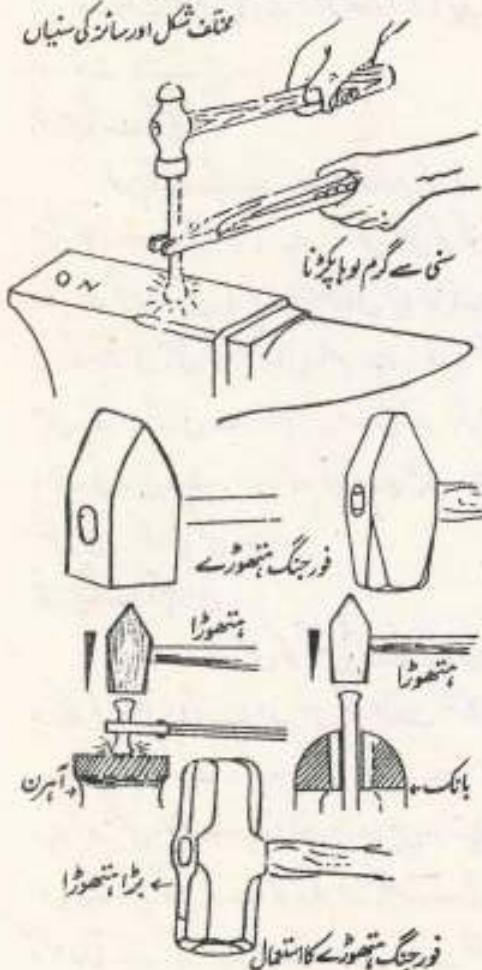

فورجنگ ہتھوڑے :

گرم ووبے کو کوٹ کر مختلف شکلوں میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف وزن اور شکل کے ہتھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فرجنگ کے کام میں استعمال ہونے والے عام ہتھوڑے فیٹھ، دو، تین اور سائنس تین پونڈ تک وزن میں بنائے جاتے ہیں اور کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ان اوزاروں کے علاوہ گرم دھات کو کٹانی کے دوران کسی مخصوص شکل میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف اوزار استعمال ہوتے ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر ذیل میں کیا گیا ہے۔

بڑا ہتھوڑا :

فرجنگ کا کام کرنے والے کاریگر مارکیٹ میں اسے دھان کتے ہیں۔ دھات کے بڑے اور بھاری مکڑوں کو گرم کر کے مطلوبہ شکل میں تبدیل کرنے کے لیے اسی ہتھوڑے کو استعمال کیا جاتا ہے۔

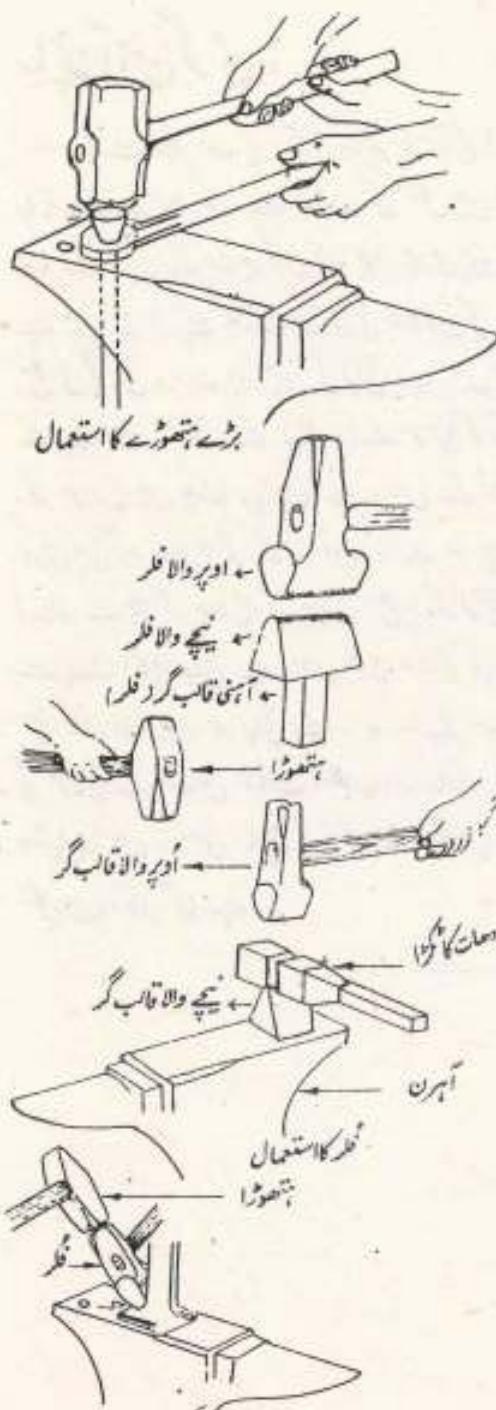
اس کا وزن عام طور سے 8 پونڈ سے 20 پونڈ تک
یعنی 3.6 کلوگرام سے 9 کلوگرام تک ہوتا ہے۔
کام کی نوعیت کے لحاظ سے کم یا زیادہ وزن کا ہتھوڑا
استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہتھوڑا چونکہ بھاری ہوتا ہے۔
اس لیے ایک آدمی دھات کے ٹکڑے کو سنتی کی مدد
سے مضبوطی سے پکڑتا ہے جب کہ دوسرا آدمی بڑے
ہتھوڑے سے ضرب لگاتا ہے۔ اس طرح کام جلد
مکمل ہو جاتا ہے۔

آہنی قالب گر :


ماڈل کیٹ میں اسے فلر بھی کہا جاتا ہے۔ دھات
کے ٹکڑے کو گرم کر کے چاروں طرف یا دو طرف
چھریاں بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اسے ہمیشہ ہجڑے کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔
دھات کے کسی ٹکڑے کی سطحوں پر چھری بنانے کے
لیے مطلوبہ سائز اور شکل کا فلر کا جھٹڑا لے کر نیچے والے

فلر کو آہرن کے سوراخ میں پھنسا دیتے ہیں۔ اس قدر پر
دھات کا ٹکڑا اس طرح رکھتے ہیں کہ جہاں چھری بنانی
ہو وہ حصہ نیچے والے فلر کے اوپر آئے۔ اب اوپر
والے فلر کے دستے کو ہاتھ سے پکڑ کر چھری بنانے
والی جگہ پر رکھ کر ہتھوڑے سے ضرب لگاتے ہیں۔

اس طرح نیچے اور اوپر والی سطحوں پر مطلوبہ چھری بن
جائی ہے۔ اسی عمل کو دوسراتے ہونے چاروں سطحوں پر
چھریاں بنائی جا سکتی ہیں۔ فلر کی شکل اور استعمال سائنس
شکل میں دکھایا گیا ہے۔



سانچہ آہن گرمی :

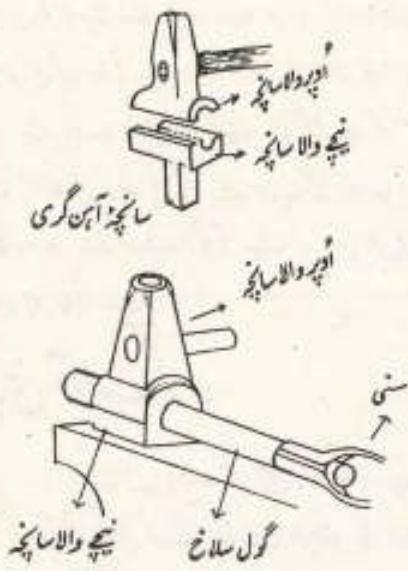

اسے عام طور پر آہنی سانچہ یا سوئچ بھی کہ جاتا ہے اور عام طور سے جوڑے کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ ان کے منہ پر گول اور ہمار جھری بنی ہوتی ہے جس کے ذریعے مختلف موٹانی کی سلانخوں کی یہونی سلنگ کی گولانی درست اور ہمار کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے مطلوب سائز کے نیچے والے سوئچ کو آہن کے سوراخ میں پھنا دیا جاتا ہے۔ اس کے منہ کی جھری میں گرم سلانخ کو رکھ کر اُپر والے سوئچ کو دستے سے پکڑ کر سلانخ کی یہونی سلنگ پر رکھ کر تھوڑے سے چوت رکانی جاتی ہے۔ اس طرح سلانخ کی یہونی سلنگ گول اور ہمار ہو جاتی ہے۔ یہ سانچے سریوں کی موٹانی کے مطابق مختلف شکلوں اور سائزوں میں دستیاب ہیں۔ آہنی سانچے کی شکل اور استعمال سامنے شکل میں دکھایا گیا ہے۔